



INFORMAÇÃO TÉCNICA Nº 321


DATA: 18 de Dezembro de 2002
MODELOS: HTS-100 e HTS-200d
ASSUNTO: *Áudio Falhando*

ATENÇÃO !!!

Senhores Técnicos,

Devido as ocorrências encontradas em Campo, referente ao áudio falhando quando conectado um DVD pela entrada digital coaxial do HTS, solicitamos efetuar a alteração abaixo.

- 1- Colocar um resistor de 82 ohms no lado dos componentes entre os pinos 8 e 13 do IC301 que se localiza na PCI236 Digital Audio.*
- 2- Jampear (curto circuitar) os indutores K305 , K311 , K312.*

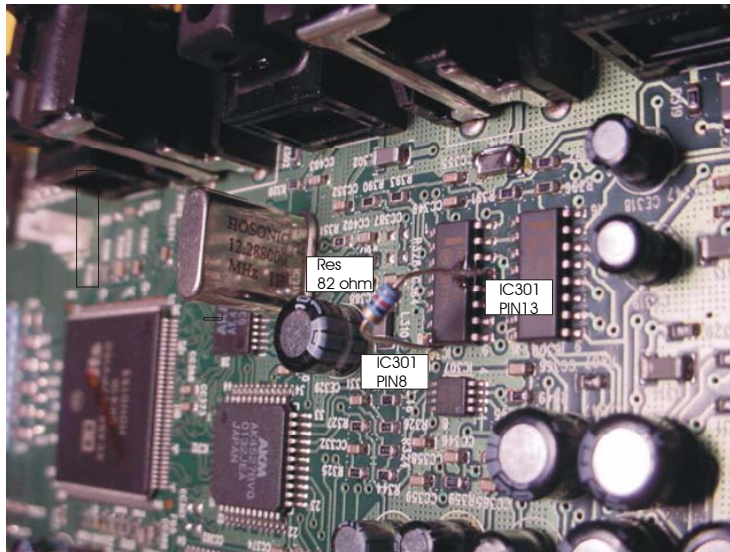

Obs.: Efetuar esta alteração em todos os produtos independente do motivo da entrada no SAG.

Para lançamento na OS utilizar posição TE RM120.

Obs.: Este componente (resistor 82R) não será fornecido pela Gradiente

Em caso de dúvida, entre em contato com o Orientador Técnico de sua Região.