

**DATA:** 06 de Agosto de 2003

**MODELOS:** NEXT 29L

**ASSUNTO:** desligando o TV quando troca de canal.

**ATENÇÃO !!!**

*Senhores Técnicos,*


*Devido a ocorrência em campo, referente a TV desligando ,quando ocorrer a troca de canais ou quando entrar no modo de Menu .*

*Estamos adotando o procedimento que se segue abaixo.*

**Solução:**

*Interromper a trilha que liga o pino 3 do transformador ao diodo D803 e D802.*

*Soldar uma bobina de ferrite de corpo duplo.*

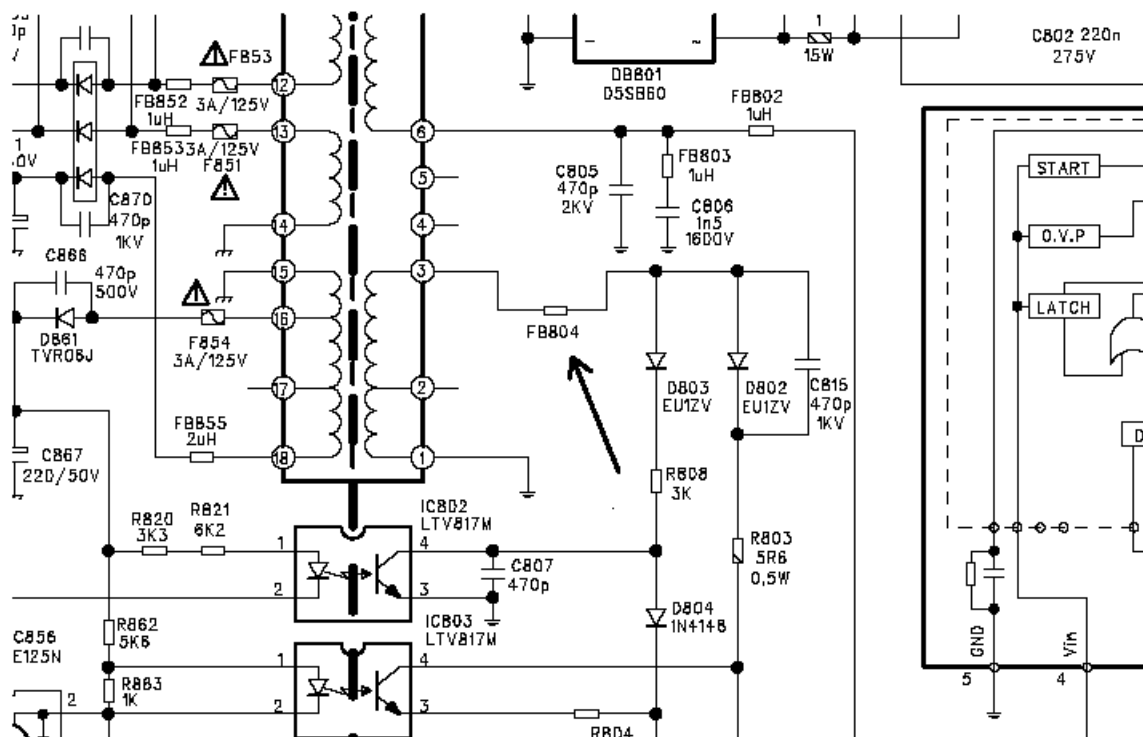



***Para efeito de preenchimento de O.S. utilize***

<b><i>OS</i></b>	<b><i>APLIC</i></b>	<b><i>DESCRIÇÃO</i></b>	<b><i>CÓDIGO</i></b>
<i>T.E</i>	<i>FB804</i>	<i>BOB. BFD3565R2F</i>	<i>201035001901V</i>

***Em caso de dúvida, ou ainda, caso os Procedimentos não sejam eficazes, por favor entre em contato com o Suporte Técnico, via e-mail ([suporte.tecnico@gradiente.com](mailto:suporte.tecnico@gradiente.com)), detalhando a ocorrência.***

***TECNOLOGIA DE CAMPO / SAT***