



INFORMAÇÃO TÉCNICA N.º 434

DATA: 22 de agosto de 2005

MODELO: DT-350


ASSUNTO: Ruído / Falha no Áudio

Senhores Técnicos,

Conforme detectado em campo, foram detectados diversos casos de ruídos / falha no áudio do DT-350, onde foram coletadas amostras e em 90% dos casos foram resolvidos com a ressoldagem do DAC (Conversor Digital Analógico) e do Amplificador de Áudio, sendo as respectivas posições U8 e U9. Caso o defeito persista após ter sido ressoldado os referidos componentes da PCI Principal, favor enviar o aparelho ao Centro de Reparo (Jabil) conforme boletim administrativo ADM.004/05.

Obs.: Para procedimentos de abertura do aparelho, favor consultar o boletim técnico n.º 415.

Segue abaixo as fotos para localização dos referidos componentes:

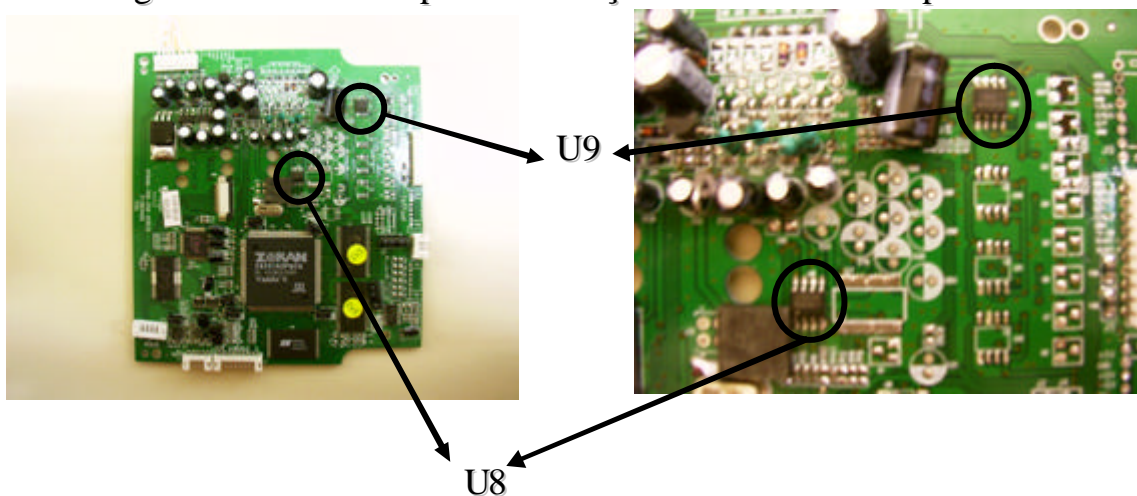



Para preenchimento da O.S.:

Posição	Aplicação	Descrição	Código
U8	SD	CI	950906001000D
U9	SD	CI	950906001000D

Em caso de dúvida, por favor entre em contato com o Suporte Técnico através do site, [Conexão Posto Autorizado <Gradiente>](#), detalhando a ocorrência.

Mantenha-se atualizado, acesse a nossa página diariamente.

<http://www.gradienteservices.com.br>

Renato Rodrigues Alves
Técnico Eletrônico – Suporte Técnico
CRS – Central de Relacionamento e Serviços
Gradiente Eletrônica S/A