

SONY

Sony Comércio e Indústria Ltda.

Boletim Técnico

Assistência Técnica Consumidor

KV-38FV15B

Número **37/99**

Data 17/12/99

Referente:

DICA DE CONSERTO


SINTOMA: SPOT Remanecente ao desligar aparelho.

SOLUÇÃO: Alterar capacitor C1794 da placa C conforme segue:

Antigo

Novo

Descrição	Código	Descrição	Código
4.7 μ F/250V	1-107-651-91	22 μF/250V	1-107-653-91

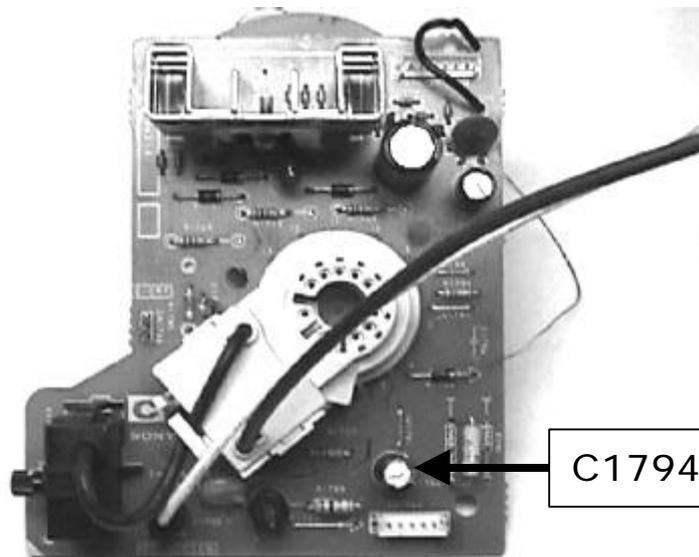

☛ **Atenção:** Para preenchimento de Ordem de Serviço utilizem seguintes códigos.

Campo	SINTOMA	NAT. DEFEITO	DEFEITO	SERV. EXECUTADO	CÓDIGO DA PEÇA	OBSERVAÇÕES
Código	364	J	43	60	1-107-653-91	37/99

Elaborado:

Verificado:

Aprovado:

37/99