

# SONY

Sony Comércio e Indústria Ltda.

## Boletim Técnico

Assistência Técnica Consumidor

## KV 25FV10B

## KV-29/34/38FV15B

Número **38/99**

Data 17/12/99

Referente:

### DICA DE CONSERTO

**SINTOMA:** *Imagem sem Cor ( Tela principal e tela PiP)*

**SOLUÇÃO:** Alterar os capacitores conforme segue:

KV-25FV10B

**Placa A (Principal) - Capacitor C 320**

Antigo		Novo	
Descrição	Código	Descrição	Código
0,22 $\mu$ F/50V	1-126-957-91	0,22 $\mu$ F/50V	<b>1-137-190-81</b>

KV-29/34/38FV15B

• **Placa A (Principal) - Capacitor C309**

Antigo		Novo	
Descrição	Código	Descrição	Código
0,22 $\mu$ F/50V	1-126-957-91	0,22 $\mu$ F/50V	<b>1-137-190-81</b>

• **Placa UY (PiP) - Capacitor C3366**

Antigo		Novo	
Descrição	Código	Descrição	Código
0,47 $\mu$ F/50V	1-126-959-91	0,47 $\mu$ F/50V	<b>1-137-194-81</b>

➤ **Atenção:** Para preenchimento de Ordem de Serviço utilizem seguintes códigos.

Campo	SINTOMA	NAT. DEFEITO	DEFEITO	SERV. EXECUTADO	CÓDIGO DA PEÇA	OBSERVAÇÕES
Código	<b>410</b>	<b>2</b>	<b>43</b>	<b>60</b>	<b>1-137-190-81</b> <b>1-137-194-81</b>	<b>38/99</b>

Elaborado:

Verificado:

Aprovado:

**38/99**