


<b>Boletim Técnico</b> Assistência Técnica Consumidor	<b>MHC-GRX500/55/700/800/9900</b>	
	Número	<b>36/99</b>
	Data	16/12/99

Referente:

## DICA DE CONSERTO

***SINTOMA:** Após aproximadamente 20 minutos de reprodução do CD, o som fica "FANHOSO" e logo em seguida cessa por completo como se ocorresse o STOP, porém ao pressionar a tecla PLAY não ocorre a reprodução, só voltando a funcionar e retornando ao defeito após efetuar o RESET no CD ou desligando e religando-o, ou mudando de função e retornando ao CD.*

**SOLUÇÃO:** Verificar Placa BD do mecanismo de CD (BU-5BD32L), na posição R108 deve haver um resistor metal chip 3.3K, caso haja um capacitor cerâmico chip de 0,0015 µF (ver o foto) é colocado no lugar do resistor, ***substitui-lo por resistor metal chip de valor 3.3K 5% 1/10W (cód. 1-216-061-00).***

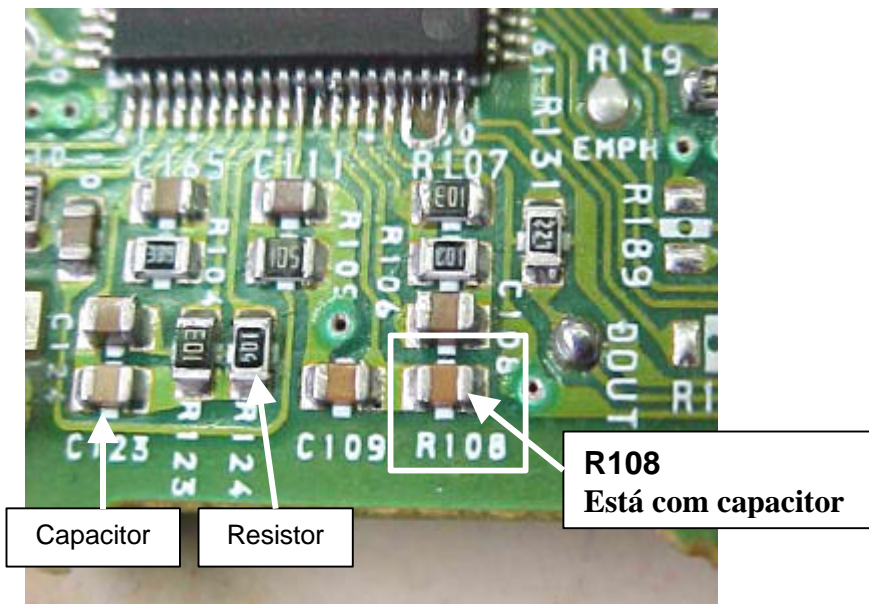

➡ **Atenção:** Para preenchimento de Ordem de Serviço utilizem seguintes códigos.

Campo	SINTOMA	NAT. DEFEITO	DEFEITO	SERV. EXECUTADO	CÓDIGO DA PEÇA	OBSERVAÇÕES
Código	<b>536</b>	<b>3</b>	<b>43</b>	<b>60</b>	<b>1-216-061-00</b>	<b>36/99</b>

Elaborado:	Verificado:	Aprovado:
------------	-------------	-----------