

Boletim Técnico

Assistência Técnica Consumidor

MHC-GRX500/700/800

Número 13/00

Data 24/10/2000

Referente:

SEM ÁUDIO NA SAÍDA

Sintoma

Sem áudio na saída das caixas.



Causa

IC de saída IC 801 (STK411-240) é danificado por excesso de corrente quando uma música com faixa de frequência alta é reproduzida em volume alto .

Solução

Alterar os valores dos capacitores relacionado abaixo quando substituir IC 801

Placa	Ref	Anterior		Novo	
		Descrição	Peça N°	Descrição	Peça N°
Principal	C802 C852	CERAMIC	1-162-290-31 (470P)	CERAMIC	1-162-302-11 (2200P)

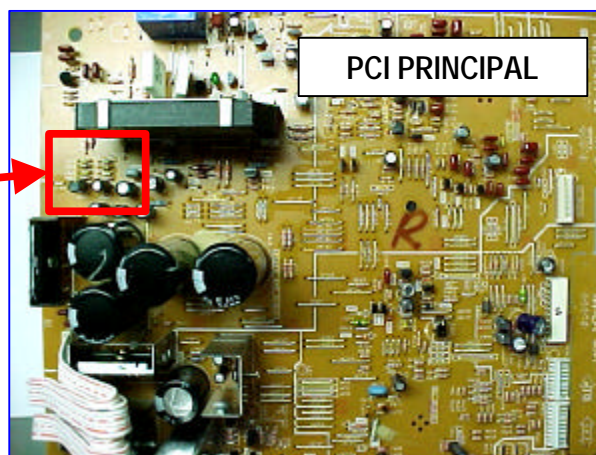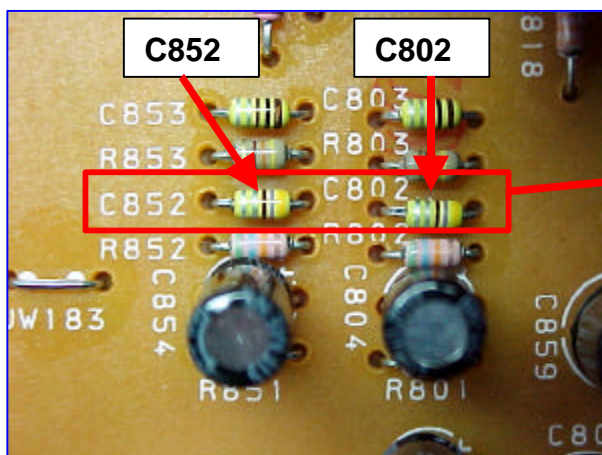

13/00

Elaborado:

Verificado:

Aprovado: