

# SONY

Sony Comércio e Indústria Ltda.

<b>Boletim Técnico</b> Assessoria Técnica Consumidor	<b>CDX-C6807X / C687VW / C8057X / M757</b>	
	Número	<b>14/01</b>
	Data	22/10/2001

Referente:


## DICA DE CONSERTO

### Sintoma

Após colocar o CD, ocorre um ruído mecânico, normalmente o disco é ejetado sem fazer leitura mas a leitura pode ser efetuada em alguns casos.

### Solução

Substituir a chave SW-1 localizada na servo board (em baixo do mecanismo). Esta chave detecta o final de curso para o motor loading.

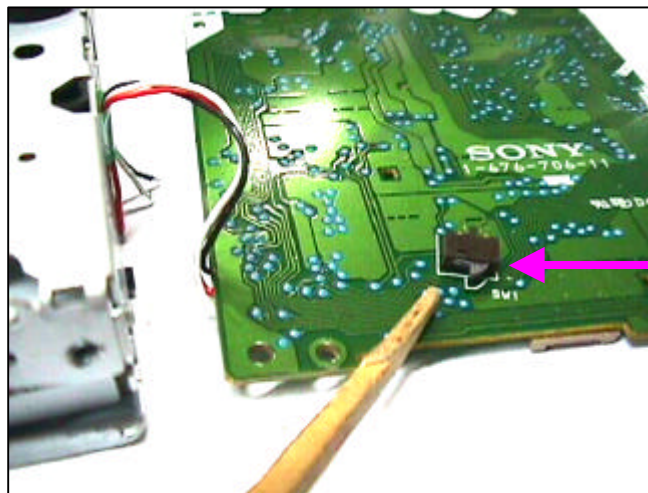

Chave SW 1  
Cod. 1-762-944-12

➔ **Atenção:** Na ordem de serviço favor utilizar os códigos abaixo:

Campo	Sintoma	Nat Def	Defeito	Serv Exec	Pos peça	Cód peça	Obs
Código	535	2	09	60	SW1	176294412	14/01

**14/01**