

SONY

Sony Comércio e Indústria Ltda.

Boletim Técnico

Assistência Técnica Consumidor

CDX- (cd de painel)

Número	05/01
Data	31/01/01

Referente: **Dica de conserto**

Para caso de **excesso de sensibilidade na leitura de discos**, proceder conforme abaixo:

- **Verificação inicial :**

- 1) Verifique se a reclamação se restringe a um disco em particular, o mesmo pode estar sujo; riscado ou ser de origem duvidosa.
- 2) Questione se o aparelho foi montado com o acessório (pino + borracha) de fixação traseira, que é muito importante na estabilidade de leitura do aparelho.

- **Verificação no conserto:**


- 1) Medir com osciloscópio o **signal de Rf** antes e após a limpeza da unidade ótica para se certificar da eficiência do procedimento. Além da amplitude a forma de onda e a qualidade do sinal devem ser observadas.

- 2) A remoção da(s) mola(s) 158 e 164 do mecanismo é uma opção eficiente desde que respeitada a condição abaixo.

Nota – este procedimento pode ser efetuado desde que se observe a seguinte condição: a restrição só se aplica nos casos de montagem do aparelho com inclinação acentuada (+/- 30°), por exemplo no veículo Tipo. Nos veículos atuais praticamente não temos esta condição.

- 3) Verificar visualmente se o disco retainer não apresenta desgaste no ponto de apoio superior, que se confirmado poderá causar atritos durante a leitura. Verificar especialmente nos casos em que o aparelho apresente muita poeira.

Disc Retainer
Cód 3-913-404-11

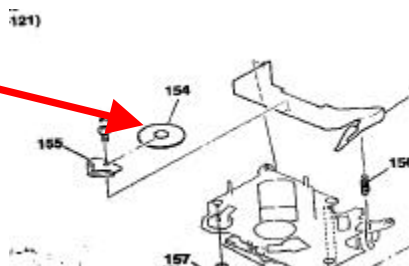


Elaborado:

Verificado:

Aprovado:

Mecanismo MG-383 – (CDX-C6087/ CDX-C8057X/ CDX-C687VW/ CDX-M757)

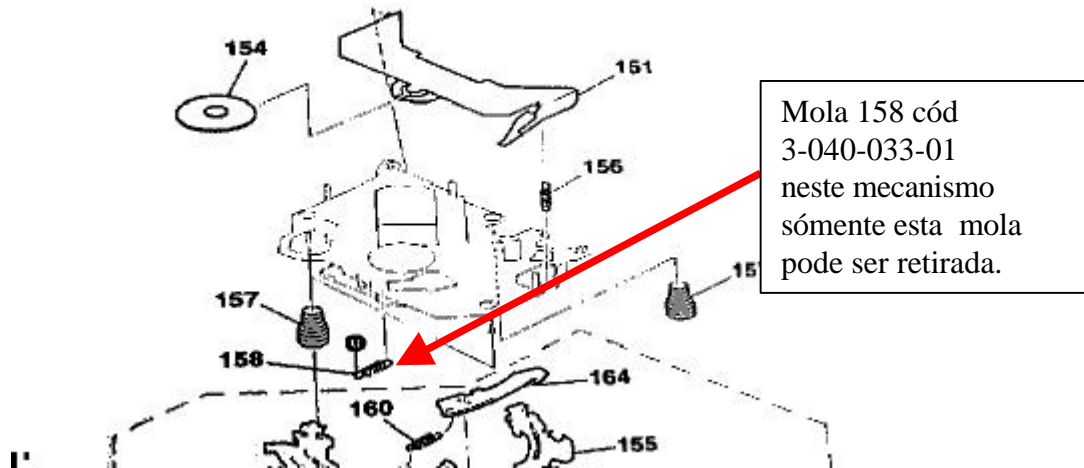

Mecanismo MG-363 – (CDX-3167/ CDX-C487V/ CDX-4187/ 4287)

