

SONY

Sony Comércio e Indústria Ltda.

Boletim Técnico

XR e CDX

Assistência Técnica Consumidor

Número 016/99

Data 26/02/99

Referente :


TROCA DO IC DE AUDIO (IC power)

Ocorrência: - presença de rebarbas no dissipador de calor

Procedimento de checagem:

- somente nos casos em que for executada a substituição do circuito integrado amplificador de áudio.

- Verificar se existe rebarba no dissipador de calor. Uma forma prática de checagem, se faz removendo a pasta térmica do ic danificado e observando a presença de marcas provocadas pela rebarba na superfície de contato com o dissipador.

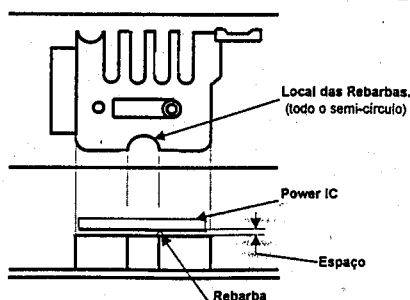

Procedimento de conserto:

- Se detectada a presença de rebarbas no dissipador, providenciar a correção da peça com o auxílio de uma lixa proporcionando uma superfície de contato mais plana possível. Em seguida proceder a montagem sem esquecer de colocar uma nova camada de pasta térmica.

Elaborado:

Verificado:

Aprovado:

[Assinaturas manuscritas]