

Boletim Técnico

Assessoria Técnica Consumidor

CDX- (CD de painel)

Número **15/01**

Data 18/12/2001

Referente:

...complemento do Boletim 05/01


Excesso de sensibilidade na leitura de CD

Procedimento para troca da base 201

(...complemento do boletim 05/01)

4) Verificar a existência de atritos entre a unidade ótica e o eixo 205. O atrito pode provocar além de “sensibilidade de leitura” o sintoma “não lê CD”, em geral quando o aparelho é novo, sendo que o defeito dificilmente volta a ocorrer na bancada.

- remova a lâmina guia 211 (spring plate) e desloque manualmente a unidade ótica girando lentamente o eixo 205.
- Em caso de atrito remova o eixo 205 e execute a limpeza com o auxílio de pincel e álcool, em seguida lubrifique moderadamente.

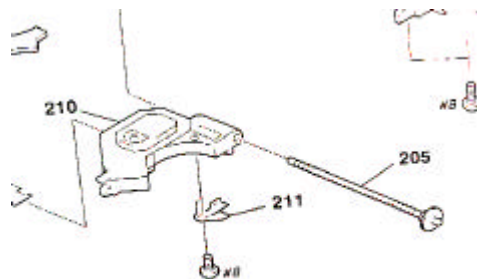


➔ **Atenção:** Na ordem de serviço favor utilizar os códigos abaixo:

Campo	Sintoma	Nat Def	Defeito	Serv Exec	Pos peça	Cod peça	Obs
Código	510	2	25	63	205	A3301983A	15/01

5) Troca da base 201 (acompanha o motor spindle) cod X-3378-480-1

- tem como característica falha de leitura (“pula”) em vibrações pequenas

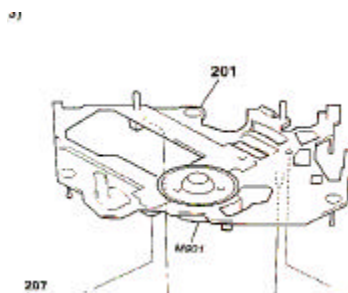

- **PROCEDIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DA BASE 201** : fazer a solicitação do item em um pedido exclusivo ! . A peça será fornecida como remessa de teste

Portanto a peça substituída deverá ser devolvida para a Sony devidamente embalada se possível na mesma embalagem da peça enviada.

➔ **Atenção:** Na ordem de serviço favor utilizar os códigos abaixo:

Campo	Sintoma	Nat Def	Defeito	Serv Exec	Pos peça	Cod peça	Obs
Código	510	7	49	60	201	X33784801	15/01

NOTA – A unidade ótica é considerada ok!, estando com os parâmetros de RF (amplitude superior a 1 Vpp , com boa qualidade de sinal na parte central e sem grandes oscilações) e ainda com a corrente de laser “lop” dentro da tolerância de +/- 10 % em relação á especificada no selo da unidade ótica. Nesta condição a substituição da unidade ótica por motivo de sensibilidade de leitura não se justifica.