

# BOLETIM TÉCNICO

BT0106  
05.07.96

**Assunto:** Introdução de Arruela de Vedação no Eixo do Interruptor Horário

**Modelos:** BLL 22 MGD/ BWR22A

**Marca:** Brastemp

Para as Lavadoras que se encontram em campo, solicitamos que seja adotada a utilização da Arruela em todo atendimento que envolva substituição do Interruptor Horário.

Problemas de travamento no Interruptor Horário (Timer), muitas vezes são causados por oxidação no Eixo deste componente.

Não se esqueça de lubrificar o Eixo e as faces da Arruela com um pouco de Graxa para evitar atrito entre ambos.

O motivo está na infiltração de água que pode ocorrer através do Manipulador, quando há mau uso por parte do consumidor.

Como solução, a partir da segunda quinzena de Julho estaremos introduzindo uma Arruela de Vedação peça (código 00.0359.26.2), no Eixo do Timer, como mostra a figura 01.

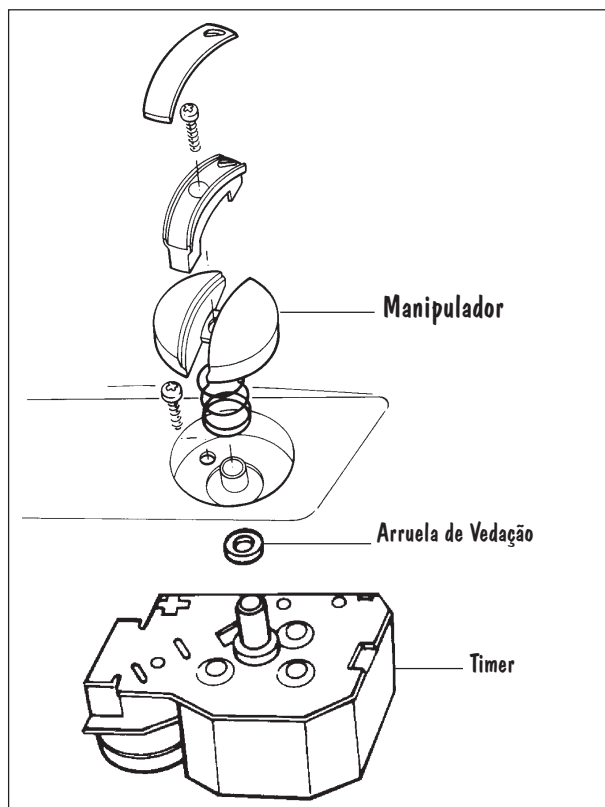


Fig.01

Atenciosamente,  
*Leandro Komninakis*  
Engenharia de Campo

*Jones M. Pasqualotto*  
Engenharia de Campo