

Assunto: **Alteração nas Dobradiças Superiores**  
Modelos: **BRA30B, BRA34A/B, BVG22A, BVG26B, BVS24A, BVS28A, CRA30A/B, CRA34A/B, CRB23B, CVU19B, CVU24A e CVU28B**  
Marcas: **Brastemp e Consul**

Foram detectados alguns casos em campo, para os modelos em referência, de quebra do Console do Gabinete. Isto ocorre devido a interferência das Dobradiças com o Console. Com isto estamos modificando o dimensional das Dobradiças, ou seja, o raio que faz o encaixe das Dobradiças no Console era 8,5mm passou a ser 7,5mm.

**IMPORTANTE**

- Havendo a necessidade de substituir o Console, **substitua também as DUAS Dobradiças Superiores;**
- Ao instalar a **Dobradiça "Cega"** regule-a de forma que fique para trás, ou seja, ela deve ficar o mais **RECUADA POSSÍVEL** da Flange do Gabinete;
- O procedimento para a instalação do Console está descrito no **BT 0268 do dia 30.09.97.**

**1. PEÇAS PARA REPOSIÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
00.4206.73.8	Dobradiça Superior
00.4206.74.6	Dobradiça "Cega"

Nota: O código das Dobradiças **não foi modificado.**

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento  
Multibrás S/A

Elaborado por: Gustavo Schiavone  
Revisado por: Leonardo S. C. de Queiroz e Adriano A. Costa