

BT 0399

18.01.99

Assunto: **Estalos no Gabinete**

Modelos: **BRM33A, BRM37A, BRM43A, BRG43A, BRN43A, BRE43A e CRM42A**

Marca: **Brastemp e Consul**

Foram constatados alguns casos de “Estalos”, que em grande parte eram ocasionados pela rígida fixação entre o Evaporador e a Caixa Interna. Para solucionar esse problema, desenvolvemos um novo sistema de fixação que envolve a Calha de Degelo e a Caixa Interna.

A partir deste mês, a Caixa Interna terá dois “Pinos Soldados”, que servirão para fixar a Calha de Degelo, que terá dois “Encaixes”. A montagem é feita de cima para baixo (Ver Foto 1, e detalhe), e para retirá-la é só realizar a operação inversa.

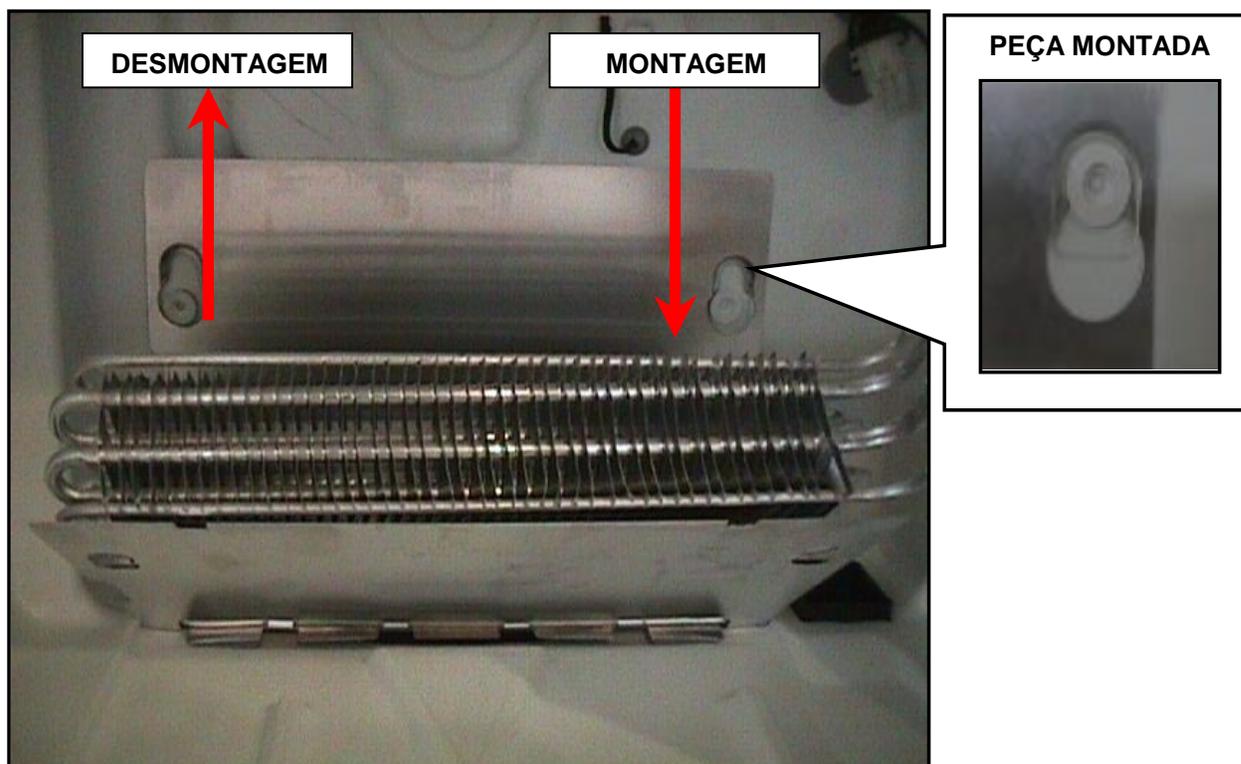


FOTO 1

Além do sistema de fixação, a Calha terá em sua parte inferior, “Grampos”, que servirão para fixar a Resistência de Degelo, (Ver Foto 2) melhorando o contato físico entre os componentes, eliminando o uso da Fita Alumínio e aumentando o desempenho do Degelo.

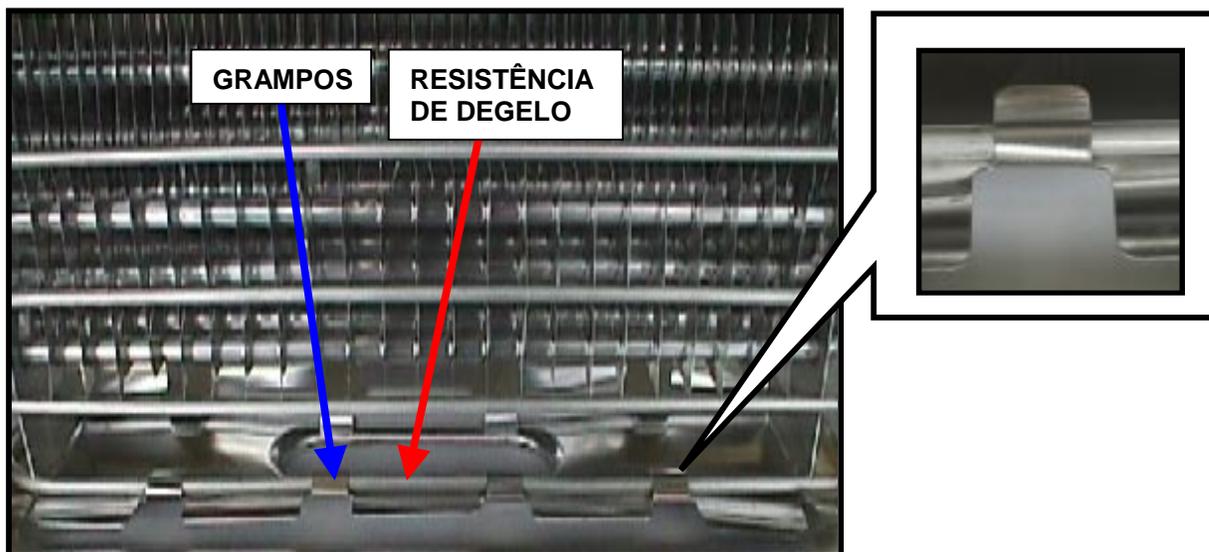


FOTO 2

PROVIDÊNCIAS PARA CAMPO :

Não serão mais fornecidas as peças antigas, porém as novas peças são totalmente intercambiáveis. Nos casos de troca de Calha ou troca de Gabinete, deve-se deixar a Calha e o Evaporador soltos, eles ficarão fixos pela Capa Traseira do Evaporador.

Em casos de reclamação de “Estalos”, para produtos fabricados **anteriormente a esta modificação**, proceder apenas com a retirada dos parafusos que fixam o Evaporador e a Calha à Caixa Interna, como indicado nos casos de troca de peças, onde os componentes ficarão fixos pela Capa Traseira.

NOTA :

Os códigos das peças não foram alterados.

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento
Multibrás S/A

Elaborado por: Renato D. Vieira
Revisado por: Alvaro S. Alcântara