

Assunto: **Alteração na Cabeceira da Porta**
Modelos: **CRA30B, CRA34B, CVU24A e CVU28B**
Marca: **Consul**

A Cabeceira da Porta para os modelos acima foi modificada, ela não está mais sendo fabricada com furos dos dois lados, ou seja, o furo do lado esquerdo da Cabeceira está "TAMPADO", conforme Foto 01.



Foto 01

1. Procedimento para Campo

Havendo a necessidade de reverter a abertura da porta destes modelos, proceda conforme descrito abaixo.

Remova a Porta do produto;

Coloque a ponta de uma Chave Philips Grande no centro da Tampa do Furo da Cabeceira e de um leve golpe de cima para baixo na Chave, como demonstrado na Foto 02;



Foto 02



Foto 03

Com a ajuda de um Estilete ou uma lamina fina, remova os pedaços da tampa que ficaram dentro do furo, veja a Foto 03;

Agora, retire a bucha que está do outro lado e coloque neste furo que foi feito;

Coloque um Tampão no furo do lado que foi retirado a Bucha, os códigos estão descritos na tabela abaixo;

Instale e alinhe a Porta no produto.

2. Peças de Reposição

Código	Descrição	Qte.
00.4168.52.6	Tampão Branco Eurowhite	01
00.4201.83.3	Tampão Cinza Báltico	01

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento
Multibrás S/A

Elaborado por: Gustavo B. Schiavone
Revisado por: Leonardo S. C. de Queiroz