


**BT 0505**  
**29.06.99**

Assunto: **Trincas na Caixa Interna**  
Modelos: **Todos os Refrigeradores**  
Marca: **Brastemp e Consul**

Temos recebido algumas reclamações de trincas na junta da caixa plástica com a flange do gabinete (ver fotos).

Este problema ocorre em alguns casos devido ao processo de dilatação do poliuretano.

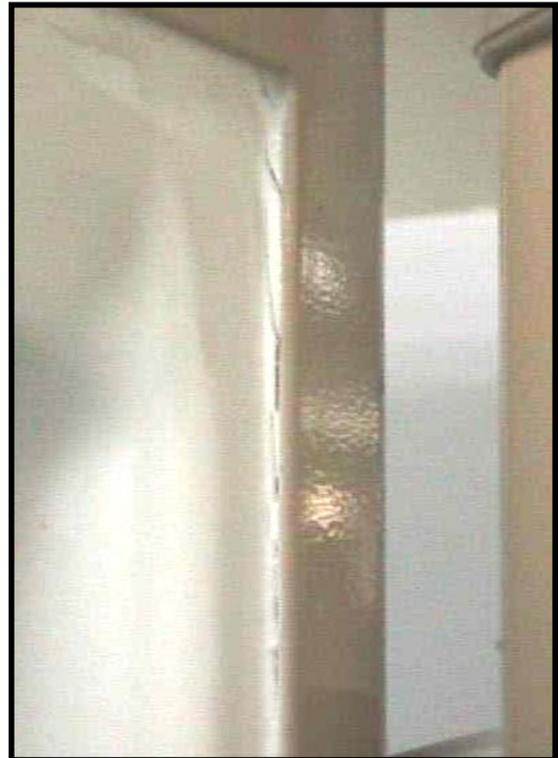

**Situação encontrada em Campo**

## Procedimento para Campo

Quando encontrarmos esta situação devemos retirar o excesso de silicone, com auxílio de uma espátula plástica e limpe o local antes de ser aplicado nova camada, conforme fotos abaixo.



Aplique uma fina camada de silicone ( + ou - 2 mm ). Após aplicação dê o acabamento final.



## **IMPORTANTE**

- Oriente o cliente a deixar o produto sem utilizar e com a (s) porta (s) aberta por 8 horas
- Este procedimento é necessário para uma correta secagem do silicone
- Utilize o código **508** mal acabado, para apuração motivo, no preenchimento da **Ordem de Serviço**.
- Código do silicone **000.431.915**

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento  
Multibrás S/A

Elaborado por: Paulo Rubinelli  
Revisado por: Leonardo S. C. de Queiroz