

BT 0532
11.08.99

Assunto: **Manípulo Forno / Grill**
Modelos: **BFZ56/76A/P, BFH56/76A/P e KFH56/76A**
Marcas: **Brastemp e Kitchens**

Detectamos em campo casos de “Não Acende / Não Liga” o Forno e/ou Grill, gerando trocas indevidas de termostatos nos Fogões Grill.

Este problema se dá pelo curso do manípulo não ser suficiente para que o sistema de segurança do termostato libere a passagem de gás, permanecendo assim a chama acesa, tanto do Forno como Grill.

ATENÇÃO:
É importante lembrar. Para que o sistema acione, deve-se segurar o manípulo pressionado de 5 a 15 segundos.

Para corrigir o problema deve-se trocar o manípulo por um novo, pois este tem um curso maior e retirar a arruela metálica que está fixada na haste do termostato.

A diferença visível deste novo manípulo com o que está instalado, é uma cinta metálica que envolve o manípulo. Neste novo manípulo foi eliminado a cinta metálica.

Os códigos permanecem inalterados, conforme tabela abaixo:

Código	Descrição	BFZ56A e P	BFH56A e P	BFZ76A e P	BFH76A e P	KFH56A	KFH76A
32.6001.65.4	Conj. Manípulo Forno / Grill - Branco	1	1	1	1	1	1
32.6001.65.5	Conj. Manípulo Forno / Grill - Cinza	1	1	1	1	0	0

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento
Multibrás S/A

Elaborado por: Fábio Boaro
Revisado por: Gilson Battestin e Danilo Bellintani F.