

**BT 0647**  
**14.04.00**

**Assunto:** Porta do Forno Abrindo e/ou Fechando “Sozinha”  
**Modelos:** CFI50A / CFI50B / CFJ50A / CF650A  
**Marca:** Consul

### **Abertura da Porta do Forno após Aquecimento**

Constatamos em campo alguns casos de dilatação excessiva da mola, gaxeta e do suporte do eixo da Porta do Forno, provocando com isso a abertura parcial da porta e causando fuga de calor.

Nos casos onde forem observadas esta irregularidade, deverão ser substituídas as seguintes peças:

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
00.4322.13.4	Mola Painel Forno
32.6009.29.9	Suporte Eixo Forno Esquerdo
32.6009.30.0	Suporte Eixo Forno Direito
32.6006.48.3	Conjunto Gaxeta

### **Mola da Porta do Forno sem Pressão**

Também foi detectado alguns casos onde a porta do forno não permanece aberta, ou seja, “fecha sozinha” devido ao excesso de pressão na mola da Porta do Forno.

Para estes casos onde a Porta do Forno fecha sozinha, foi desenvolvido uma nova mola para a Porta do Forno que deverá substituir a existente no fogão que apresentar este problema.

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
00.4322.13.4	Mola Painel Forno

Atenciosamente,  
Suporte Técnico e Treinamento  
Multibras S/A

Elaborado por: Danilo Bellintani  
Revisado por: André de Oliveira e Gilson Battestin