



gradiente

INFORMATIVO TÉCNICO

DEPARTAMENTO	DATA	ABRANGÊNCIA	NÚMERO	REVISÃO
SAT	06/12/07	GERAL	BTG 535/07	00


TS-2155: RUÍDOS AO DESLIGAR

Informamos aos Srs. técnicos os procedimentos de reparo dos televisores TS-2155 que apresentarem o sintoma:

“Ao desligar o TV pelo controle remoto e ou pelo painel frontal (Standby) escuta-se no alto falante uma seqüência de sons (PLOCs)”.

Procedimentos:

Adicione o R610 com o valor de 18K e verifique o resultado. Caso o defeito persista, substitua o IC601 (CI TFA9800J/N1 - 17A0160001901).

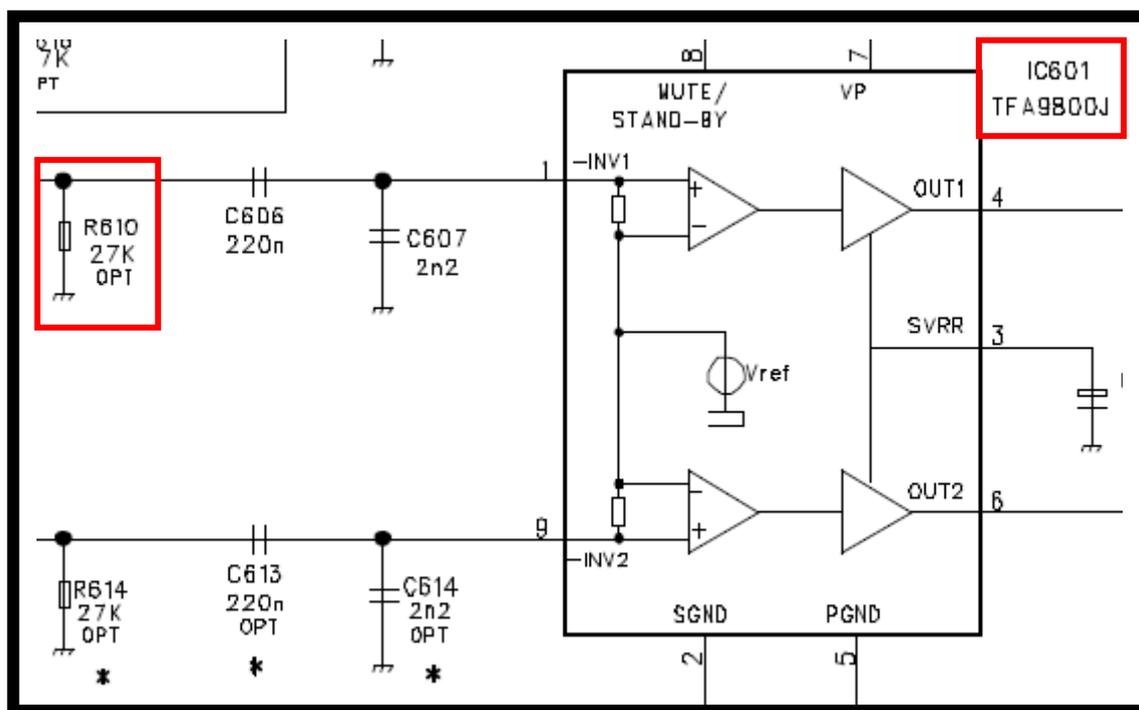

Sempre encaminhe suas dificuldades e dúvidas, detalhando a ocorrência e procedimentos adotados, através do sistema GVS.

Mantenha-se atualizado, acesse os arquivos do Cedoc no GVS e a nossa página.

<http://www.gradienteservices.com.br>