



INFORMAÇÃO TÉCNICA Nº 363

DATA: 04 de Fevereiro de 2004
MODELO: AS 470
ASSUNTO: TROCA DO IC200

LEIA COM ATENÇÃO !!!

Solicitamos efetuar a troca do IC200 em todos os AS 470 que entrarem para manutenção em sua empresa, independentemente do defeito, cuja fabricação foi em 2003 e que possuem versão de software diferente de **LC MP3 01-02-05 2003/02/26 V1P2 BCD**

Para verificar a versão do SOFTWARE é necessário que vocês efetuem o seguinte procedimento:

Aperte a seguinte seqüência de teclas no painel frontal: **CD + AUX + AUX + TUNER + TAPE + XBASS**

Estamos efetuando esta troca, pelo simples fato de termos uma remota possibilidade de aquecimento na unidade óptica, o qual acarreta o derretimento da mesma.

Vale salientar que quando ocorrer este fato, basta a troca da unidade óptica e do IC200, ou seja, não é necessário a troca da PCI SERVO, portanto, não efetue pedido da mesma.

MOD.	APLIC	O.S	DESCRIÇÃO	CÓDIGO
AS 470	IC 200	TE	CI780034 (FLASH)	953735001901D
AS 470	PIC1N	TE	CABEÇA LEITORA OPTICA	959223001901D

Preste bastante atenção no preenchimento da ordem de serviço e no pedido de peças para evitar erros e consequentemente atrasos para o cliente e para sua empresa.

Em caso de dúvida, envie e-mail para suporte.tecnico@gradiente.com.

**Mantenha-se atualizado acesse a nossa página diariamente
www.gradienteservices.com.br**