



INFORMAÇÃO TÉCNICA Nº 476

DATA: 13 de junho de 2006.

MODELOS: GBT-2911, GBT-2912, TV-2922, TV-2923, TV-2924, TVD-2951 e TF-2952.

ASSUNTO: CORREÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FÁBRICA

Senhores Técnicos,

Conforme detectamos em campo para os televisores acima citados com os sintomas de tela escura ou não ligar orientamos a seguir conforme procedimento abaixo:

1. Substituir o capacitor C805 de 10uF/160V, para 47uF/160V*.

****OBS1. Este capacitor possui invólucro especial e deve ser solicitado à Gradiente pelo código 420649001000.***

****OBS2. O capacitor 47uF/160V também pode ser adquirido no mercado de componentes eletrônicos pelo código do fabricante EPCOS 85°C B43821.***

2. Substituir o capacitor C913 de 2,2nF/2KV, para 2,2nf/4KV.

Para o preenchimento da Ordem de Serviço, adotar as seguintes aplicações:

| OS | POSIÇÃO | DESCRIÇÃO | CÓDIGO |
|-----------|----------------|-----------------------------------|---------------|
| TE | C805 | Capacitor Eletrolítico 46 uF/160V | 420649001000 |
| TE | C913 | Capacitor Cerâmico 2,2 nF/4KV | 452002603000 |



Em caso de dúvida, por favor, entre em contato com o **Suporte Técnico Gradiente** através de nosso site, no link

Conexão Posto Autorizado <> Gradiente,

detalhando a ocorrência e procedimentos adotados.

Mantenha-se atualizado, acesse a nossa página diariamente.

<http://www.gradienteservices.com.br>

**SAT – Serviço de Assistência Técnica.
Gradiente Eletrônica S/A.**