

SONY

Sony Comércio e Indústria Ltda.

Boletim Técnico

Assistência Técnica Consumidor

CDX-52K


Número 022/97
Data 29/08/97

Referente :

DICA DE CONSERTO


Sintoma: Ruído no áudio "tic...tic...tic...".

Checgem: Remover a tampa do aparelho e inspecionar as duas chapas (posição 168) que pressionam o conjunto de apoio superior do CD (posição 171 e 170); estas não devem estar totalmente deformadas. Pressione levemente o conjunto de apoio do CD ouvindo a reprodução de um disco com ruído, caso o ruído aumente de intensidade proceder conforme segue:

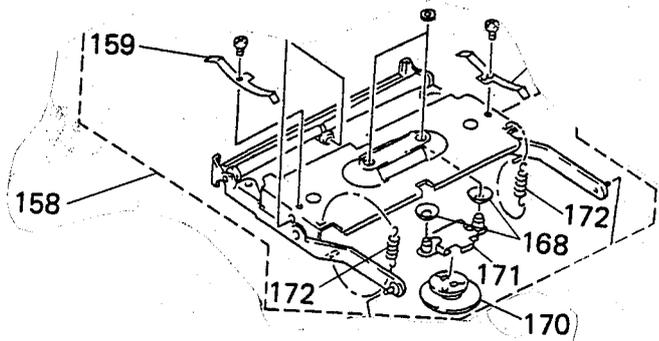

Solução: abaixar a polia do motor de spindle (aproximadamente 1/4 mm), para que as chapas (posição 168) mantenham uma leve pressão no conjunto de apoio do CD.

Observação: se o conjunto ficar sem pressão nas chapas, o aparelho ficará sensível na leitura.

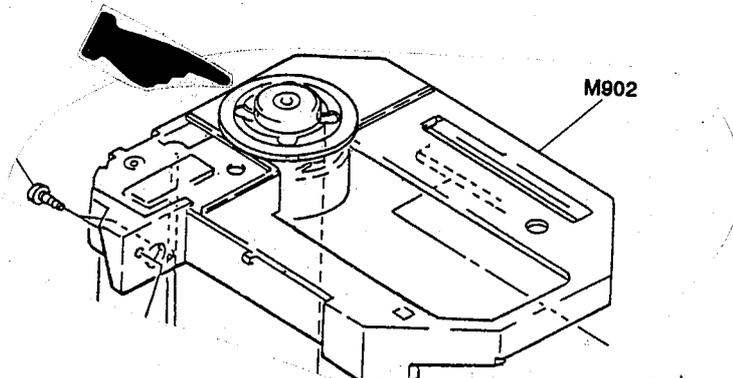

Elaborado:

Cinzi

Verificado:

[Signature]

Aprovado:

[Signature]