

Boletim Técnico

Assessoria Técnica Consumidor

CDX-CA537X/VW/XG/XP/XR

CDX-CA587X

Número **13/02**

Data 11/10/02

Referente:

APARELHO NÃO LIGA

SINTOMA


Aparelho não liga ao recolocar o seu painel frontal, sendo que para retornar à condição normal de operação é necessário “**Resetá-lo**” manualmente através da tecla **RESET** ou , automaticamente, desconectando o aparelho da bateria.

CAUSA

Colocação/retirada inadequada, por parte do usuário, do painel frontal provocando ruído nos terminais KEY 0 /SIRCS do CNP801. Os sinais espúrios geradas nestas entradas podem deixar o microprocessador inoperante.

SOLUÇÃO

Montagem de um capacitor cerâmico de 6800pF (código **1-162-305-21**) na posição D807, na placa principal. O diodo desta posição foi previamente eliminado.

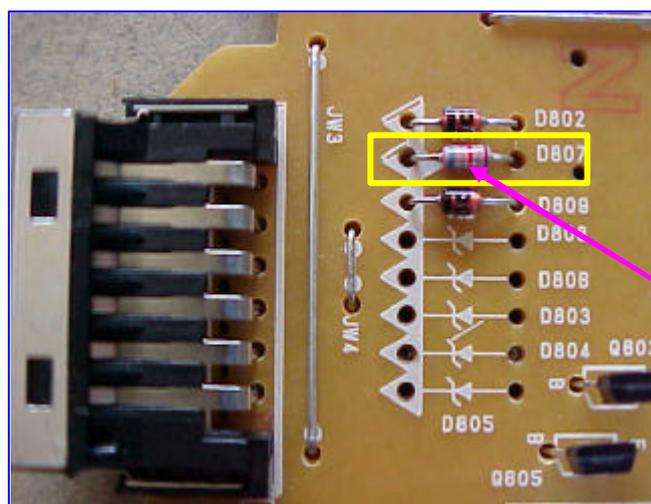

Acrescentar capacitor
6800pF (1-162-305-21)

➡ **Atenção:** Na ordem de serviço favor utilizar os códigos abaixo.

CAMPO	DEFEITO	SERV.EXECUTADO	POSIÇÃO DA PEÇA	CÓD.PEÇA	OBSERVAÇÃO
Código	19	66	D807	1-162-305-21	13/02