

SONY

Sony Brasil Ltda.

Boletim Técnico Assessoria Técnica Consumidor	CDX-CA697X / 697VW
---	---------------------------

Número	01/03
Data	12/02/2003

Referente: DICA DE CONserto


Sintoma

Audio alterado em CD e Tuner :
 - volume baixo
 - som distorcido

o sintoma pode ocorrer de forma intermitente , e após aquecimento, ou quando o motor do veiculo é acionado.

Causa

fuga na trilha sob o capacitor C-930

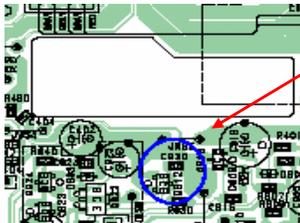

C-930 localizado no lado inferior da Placa principal

Procedimento de checagem

Aproxime o ferro de soldar sem encostar no C-930 ou varie a tensão da fonte até 14,5 V e verifique se após alguns instantes ocorre alteração no audio. Cheque também se o defeito não esta sendo causado pelo sintonizador TU- 601 abrindo os pinos 12 e 13 do tuner (data e clock) e testando o audio na função CD.

Solução

remova o capacitor inspecione a trilha se não apresenta irregularidades e execute a limpeza do mesmo e da Placa com o alcool isopropilico. Não é necessaria a substituição do capacitor.

➔ **Atenção:** Na ordem de serviço favor utilizar os códigos abaixo:

Sintoma	Nat. Def	Defeito	Serv Exec	Pos peça	Cód peça	Obs
552	2	03	63	C 930	1 125 837 11	01/03