



BT0091
03.06.96

Assunto: Anel Hidrocompensador raspando no Tanque
Modelos: BLL22MGD, BLL22EDA/EDB, BWR22A
Marca: Brastemp

Solicitamos que em atendimentos onde se verificar desbalanceamento do Cesto nas Lavadoras acima, seja efetuada a **Troca do Suporte do Cesto (Peça código: 00.0350.04.4)**.

O problema é causado por desalinhamento entre os furos do Cesto e do Suporte.

Nos casos constatados, o Anel Hidrocompensador raspa no Tanque durante a centrifugação, danificando ambos.

Como em qualquer atendimento, lembre-se de usar seu senso crítico, verificando quaisquer outras anomalias.

Atenciosamente,

Leandro Komninakis
Engenharia de Campo

Jones M. Pasqualotto
Engenharia de Campo