

BT0136
07.10.96

Assunto: Alteração da Haste do Interruptor 00.0136.56.5
Modelos: BWR 22A/ BLL 22 EDB
Marca: Brastemp

A partir de 02.09.96 o Interruptor da Tampa (00.0136.56.5) das Lavadoras BLL 22 EDA e BWR 22A sofreu modificação na haste de Acionamento.

O Comprimento e a inclinação do atuador novo são maiores, além de ter sido alterado o recorte na sua ponta (figura 1).

Para eliminar o problema de Haste do Interruptor escapando, além desta modificação, também foi reduzida a folga no alojamento do mesmo no Fundo Protetor.

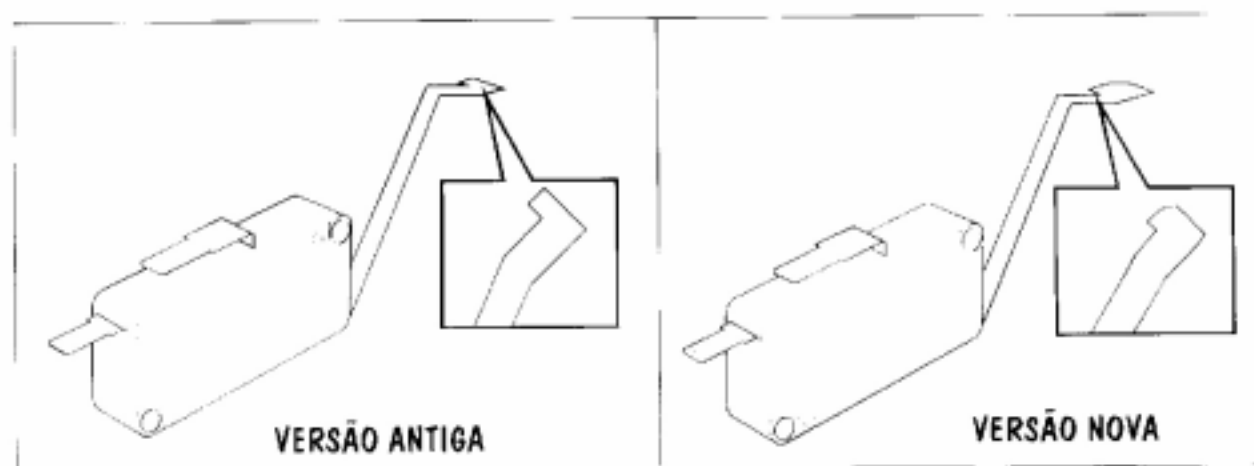


Fig.01

Observe que o Fundo Protetor (00.0303.61.6) agora possui nervuras que dão maior rigidez à sua estrutura, evitando empenamento.

Para atendimentos de campo, não é necessário trocar o Fundo Protetor.

Não haverá alteração no código das peças.

Atenciosamente,

Leandro Komninakis
Suporte Técnico

Celso Estrella
Suporte Técnico