

BT0271
29.09.97


Assunto: Aumento no comprimento do **Chicote de Fios Inferior**
Modelos: BWR 22 B
Marca: Brastemp

Temos recebido alguns chamados referentes a quebra ou fios desconectados dos terminais do Solenóide do Freio ou da Bomba d'água.

Foi constatado que, ao acionar o Solenóide do Freio, o Chicote Inferior sofre um alongamento excessivo, quebrando ou desconectando os fios que ligam a Bomba d'água ou o Solenóide do Freio.

Para eliminar estas causas o Chicote Inferior foi alterado em seu comprimento, na conexão da Bomba d'água.

Informamos também que a Bobina de Proteção teve sua fixação alterada, passando a ser fixada através de Dois fixadores do Chicote como mostra a figura abaixo:

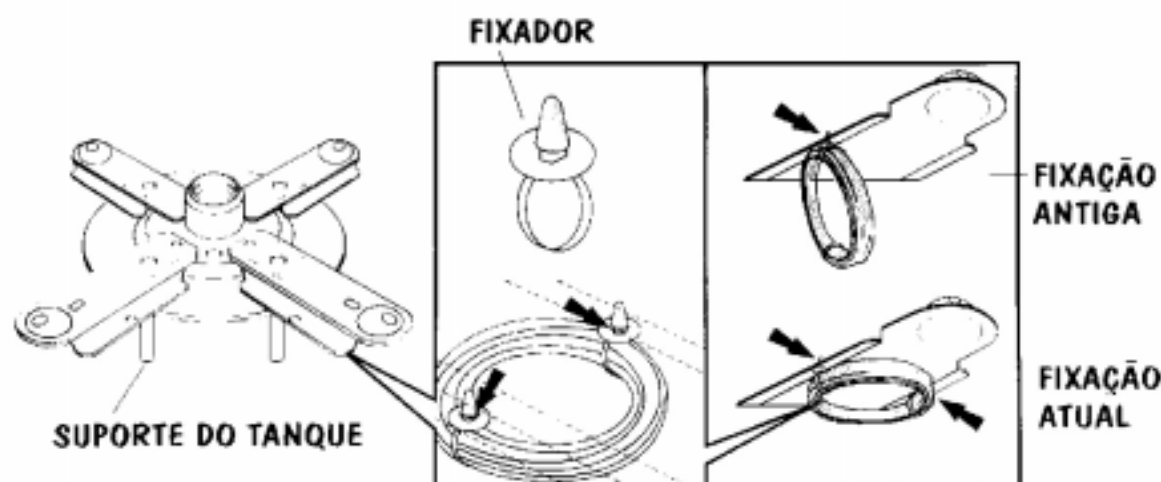

O código do Chicote Inferior permanece o mesmo 00.0385.034. Estas alterações passaram a vigorar a partir da 2ª quinzena de setembro/97.

Atenciosamente,

Gilson Battestin
Eng. Campo

Celso Estrella
Gerência Suporte Técnico