Assunto:

Informações Complementares

Modelos:

BRM 43A, BRG43A

Marca:

Brastemp

Este boletim deve ser anexado ao Boletim Técnico BT 0360 datado de 20.08.98 (Lançamento Refrigeradores Frost Free BRM 43A e BRG 43A), onde tivemos algumas modificações no produto antes do lançamento.

## 1 – Gabinete ( Rede Elétrica Principal )

A Rede Elétrica Principal do Gabinete foi modificada de forma a impossibilitar a montagem errada dos componentes elétricos do produto, com isso a mesma passou a ter mais um chicote que foi denominado "Rede Elétrica Superior", que pode ser visualizada pela Foto 1 do Item 7.1 - Anexos.

Quanto a montagem e desmontagem da "Rede Elétrica Superior", basta conectar/ desconectar da "Rede Elétrica Principal", logo a outra extremidade deve ser ligada/ desligada diretamente a cada componente (Bimetal, Resistência de Degelo, Resistência do Duto de Retorno, Motor Ventilador e Lâmpada).

O código do Gabinete não foi alterado, portanto seguir as codificações indicadas no Catálogo de Peças CP 109 - Alt. 01.


## 2 - Termostato de Degelo (Bimetal)


Devido a inclusão da "Rede Elétrica Superior", que liga à Rede Elétrica Principal do Gabinete aos demais componentes elétricos, o conector do Bimetal foi modificado, alterando assim o código de reposição (ver Item 6 - Peças de Reposição), porém a sua faixa de atuação (liga/desliga) não foi modificada. (Foto 1 do Item 7.1 – Anexos)

## 3 - Gaxeta da Linha de Sucção

Afim de evitar possíveis sudações na Linha de Sucção (Na Saída do Compressor até a Entrada do Gabinete) foi instalada uma isolação (Gaxeta, Foto 2 do Item 7.2 - Anexos), que evita o contato entre a Linha de Sucção (Fria) e o Ar (Ambiente), eliminando a condensação no local.

Caso necessário a substituição, siga as orientações dadas no Boletim Técnico BT 0382, e solicite a peça pelo código na Tabela de Peças de Reposição.

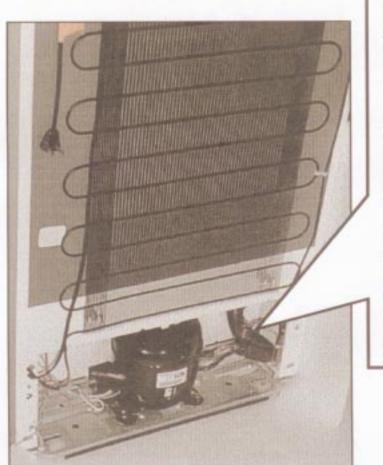

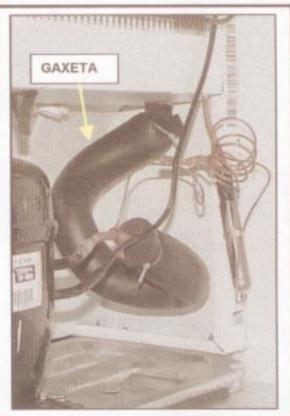

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento Multibrás S/A

Elaborado por: Renato D. Vieira Revisado por: Gustavo B. Schiavone