

BT 0427
05.02.99


Assunto: **Informações Complementares**
Modelos: **CRD34A e CRD38A**
Marca: **Consul**

Dando continuidade ao desenvolvimento dos produtos em referência, foi verificado em nossos laboratórios que estes produtos poderão apresentar Formação de Gelo na parte de trás do Defletor da Placa Fria (ver Anexos - Foto 01).

A fim de prevenirmos este tipo de problema em campo, estes produtos terão uma Resistência neste local (interna ao Gabinete), que sairão **DESLIGADAS DE FABRICA**, e que em casos de chamados por este motivo a mesma deverá ser ligada, através dos **conectores disponíveis dentro da Caixa Derivadora** ao lado esquerdo do Compressor (ver item Anexos - Foto 2).

Com esta modificação o Diagrama Elétrico destes produtos também foi alterado, portanto solicitamos substituir / alterar o Diagrama citado no Boletim Técnico BT0400 de 04.12.98.

1 - DIAGRAMA ELÉTRICO

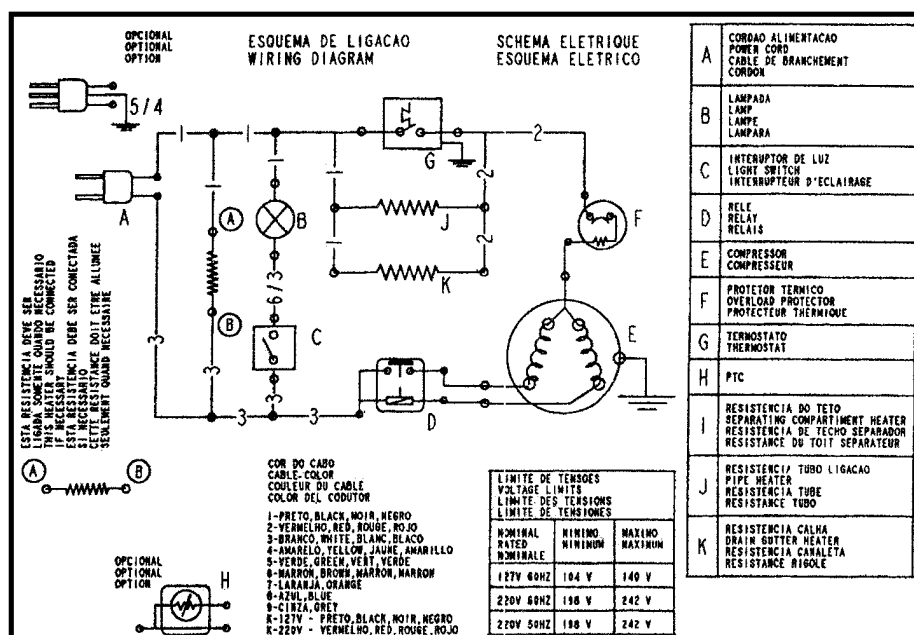


2 - PEÇAS DE REPOSIÇÃO


Código	Descrição	CRD34A e CRD38A
24.1288.00.5	Caixa Derivadora	01

3 - ANEXOS

3.1 - Foto 1 - Defletor da Placa Fria

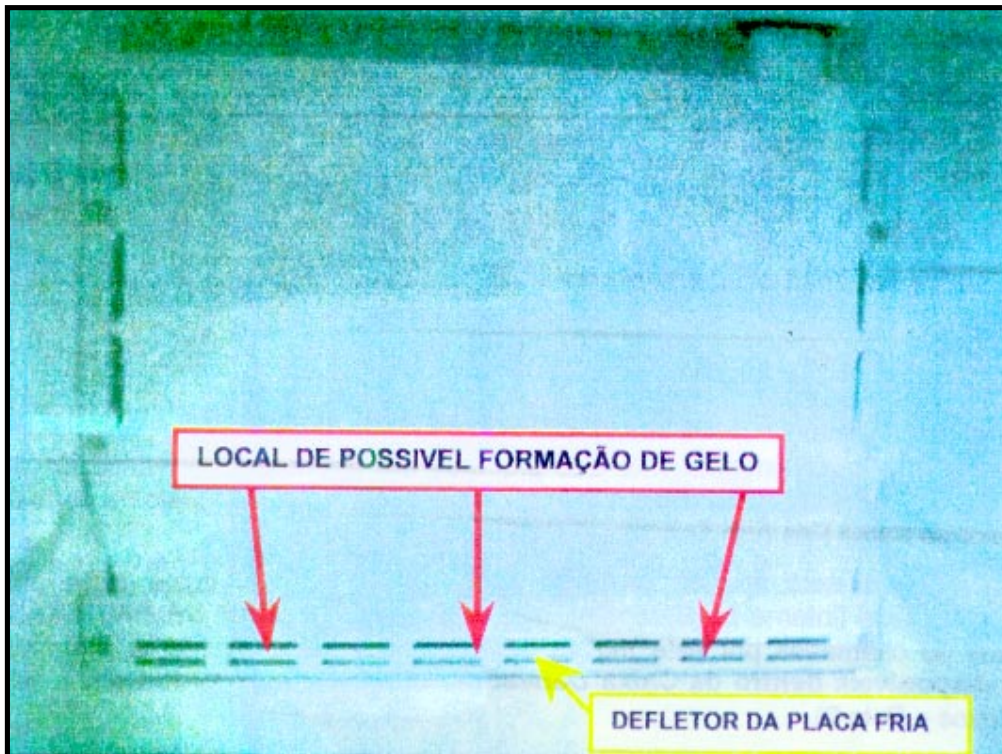

3.2 - Foto 2 - Caixa Derivadora / Conectores da Resistência

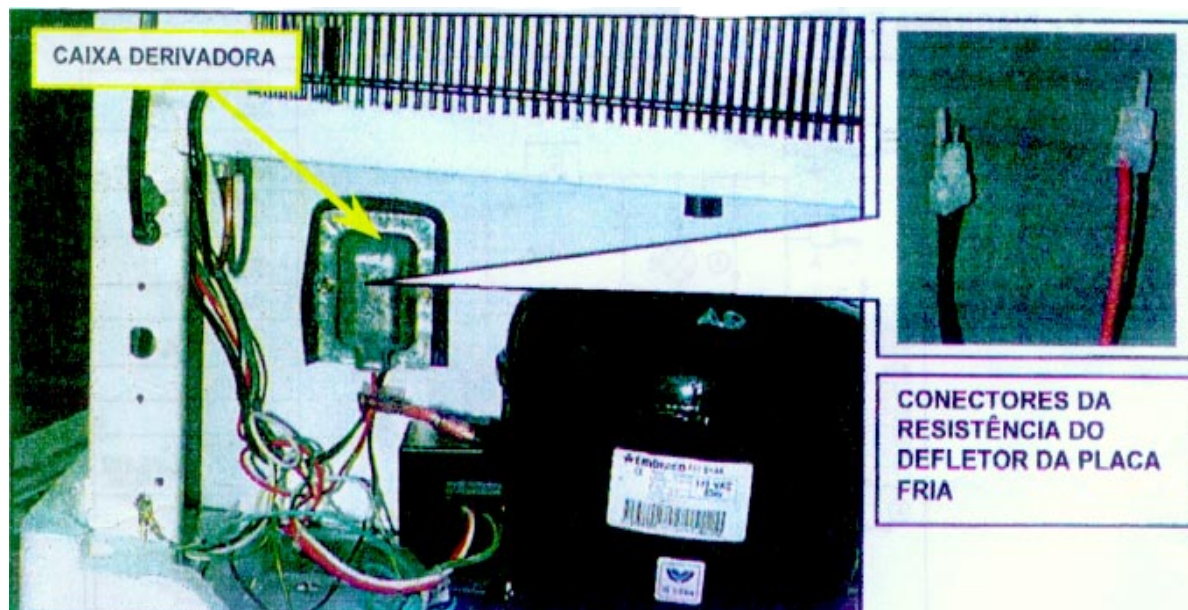

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento
Multibrás S/A

Elaborado por: Renato D. Vieira
Revisado por: Leonardo S. C. de Queiroz