SONY

Sony Comércio e Indústria Ltda.

Boletim Técnico Assistência Técnica Consumidor	MHC-DX1/3/5/7/8/9

Número	**15/00**
Data	12/12/2000

Referente:

DICA DE CONSERTO

Sintoma

Bandeja do mecanismo cd não abre e/ ou enrosca.

Causa

Falta de lubrificação nas engrenagens do mecanismo cd com graxa KG70MP (graxa cor de rosa).

Solução

-Lubrificar as engrenagens conforme o boletim técnico Nº 12/ 00.

-Inspecionar visualmente a alavanca 204 verificando se o guia central não está quebrado ou torto, se o guia da base do mecanismo não apresenta deformação no local indicado, e se o disco 205 não esta empenado.

Verificar se não esta quebrado ou torto

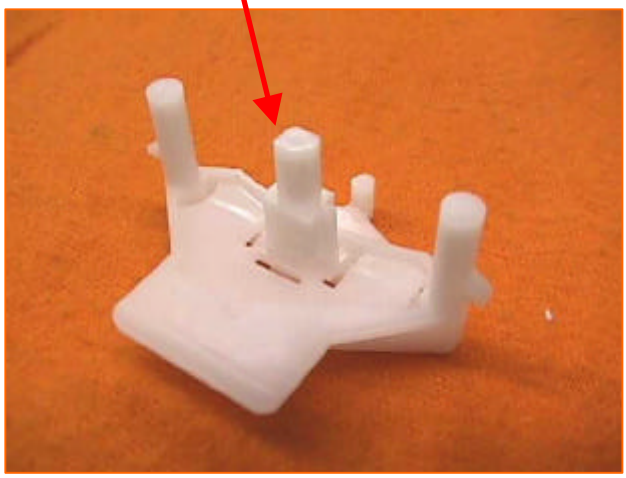

alavanca 204

Não deve apresentar deformações

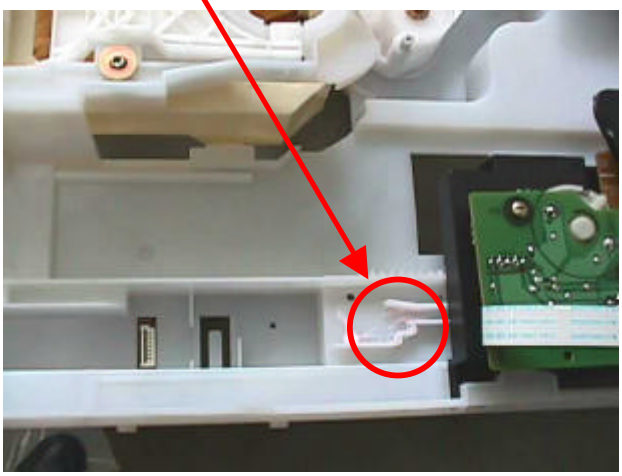

base do mecanismo

Elaborado:	Verificado:	Aprovado: