



INFORMAÇÃO TÉCNICA Nº 354

DATA: 04 de Setembro de 2003
MODELOS: SM-14 A, SM- 20 A, TV-1420 / TV-2020
ASSUNTO: QUEIMA DO TRT DA SAIDA HORIZONTAL

ATENÇÃO !!!

Senhores Técnicos,

No informativo técnico 340 foi solicitada a troca do R431 de 120ohms para 47ohms, esta alteração **não deve ser feita**, ou seja, tem que permanecer o resistor de 120ohms.


Vale lembrar que, todas as outras alterações do informativo técnico 340 estão corretas e devem ser executadas.

Obs.: Nos casos em que o resistor R431 é de 47ohms, este deve ser trocado por um resistor de 120ohms.

Segue na próxima folha o esquema da alteração.:



gradiente

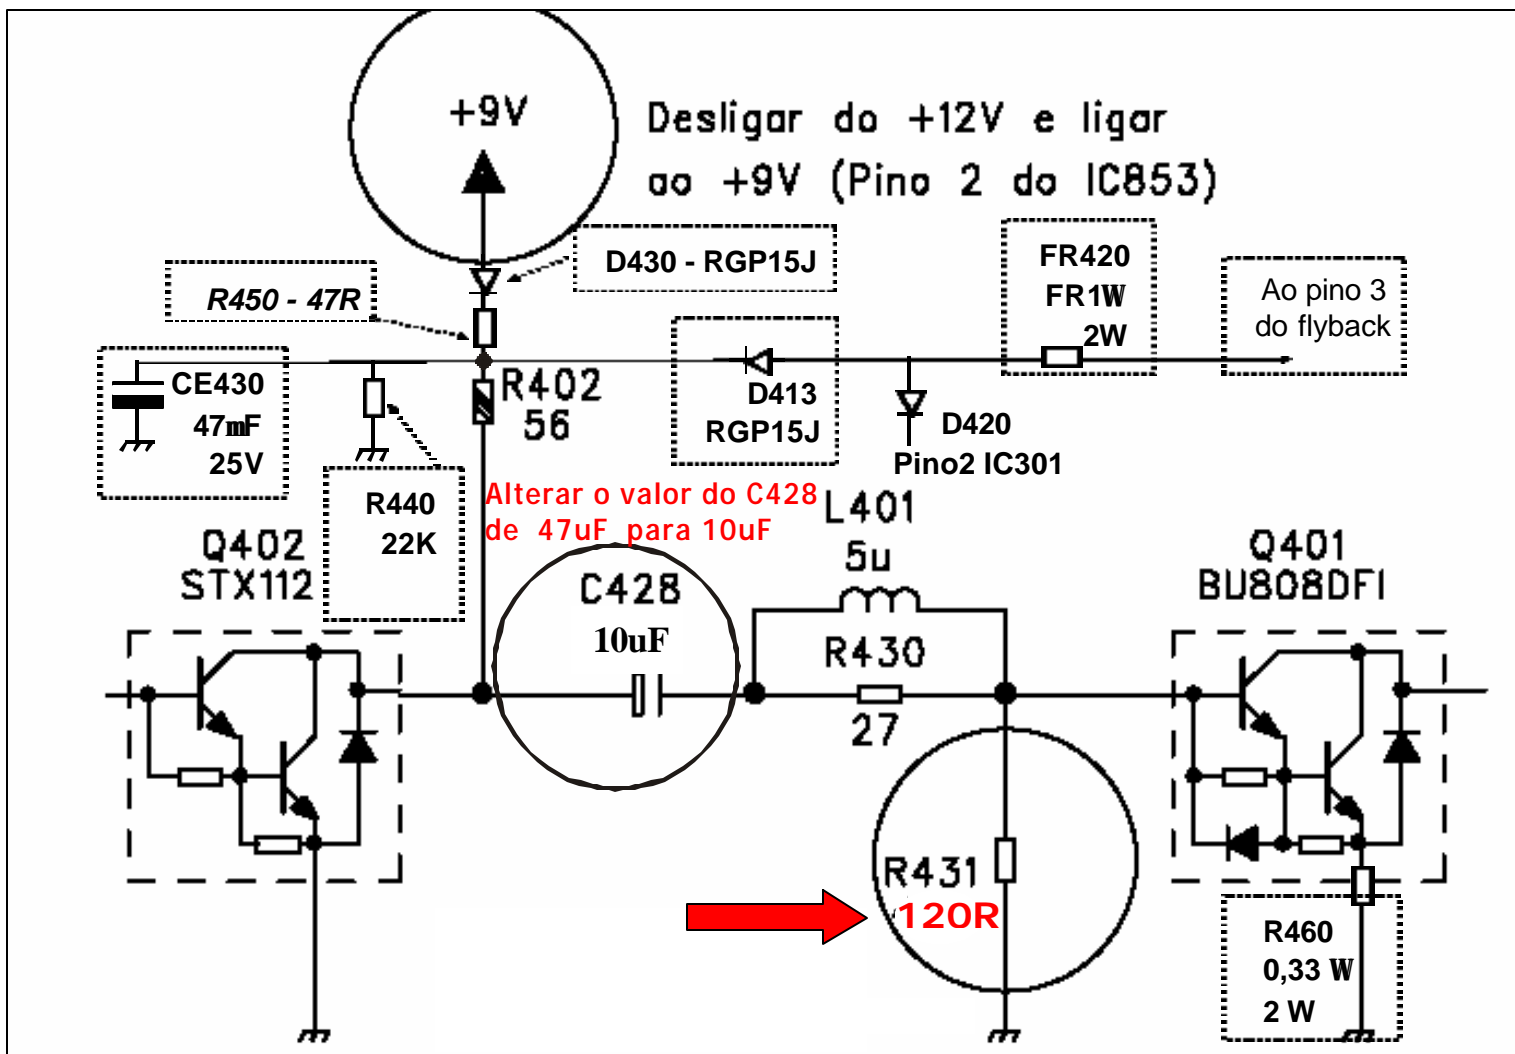

Em caso de dúvida, ou ainda, caso os Procedimentos não sejam eficazes, por favor entre em contato com o Suporte Técnico, via e-mail (suporte.tecnico@gradiente.com), detalhando a ocorrência.

Mantenha-se atualizado acesse a nossa página diariamente
www.gradienteservices.com.br

TECNOLOGIA DE CAMPO / SAT
Gradiente Eletronica S/A