

## Boletim Técnico

Assistência Técnica Consumidor

## DVP-S530D

Número 40/99

Data 04/04/2000


Referente:

**DICA DE CONSERTO (Substituir o anterior)**

**SINTOMA:** Não liga ou funcionamento intermitente ( Não sai do modo de *STANDBY* ou após algum tempo de funcionamento entra no modo de *STANDBY*.)

**CAUSA:** Solda fria nos terminais do IC 206 da Placa Principal MB-85.

**SOLUÇÃO:** Resoldar os terminais do IC 206.

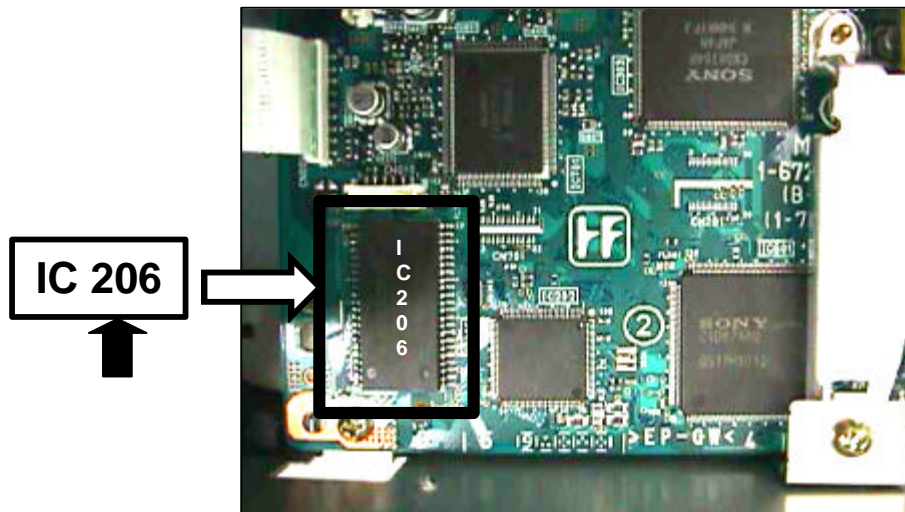

➡ **Atenção:** Para preenchimento de Ordem de Serviço utilizem seguintes códigos.

Campo	SINTOMA	NAT. DEFEITO	DEFEITO	SERV. EXECUTADO	POSIÇÃO DA PEÇA	OBSERVAÇÕES
Código	132	3	12	65	IC206	40/99

Elaborado:

Verificado:

Aprovado:

40/99