

## Boletim Técnico

Assistência Técnica Consumidor

## DVP-S530D

Númer	40/99
o	
Data	04/04/2000


Referente:

**DICA DE CONSERTO (Substituir o anterior)**

**SINTOMA:** Não liga ou funcionamento intermitente ( *Não sai do modo de STANDBY ou após algum tempo de funcionamento entra no modo de STANDBY.* )

**CAUSA:** Solda fria nos terminais do IC 206 da Placa Principal MB-85.

**SOLUÇÃO:** Resoldar os terminais do IC 206.

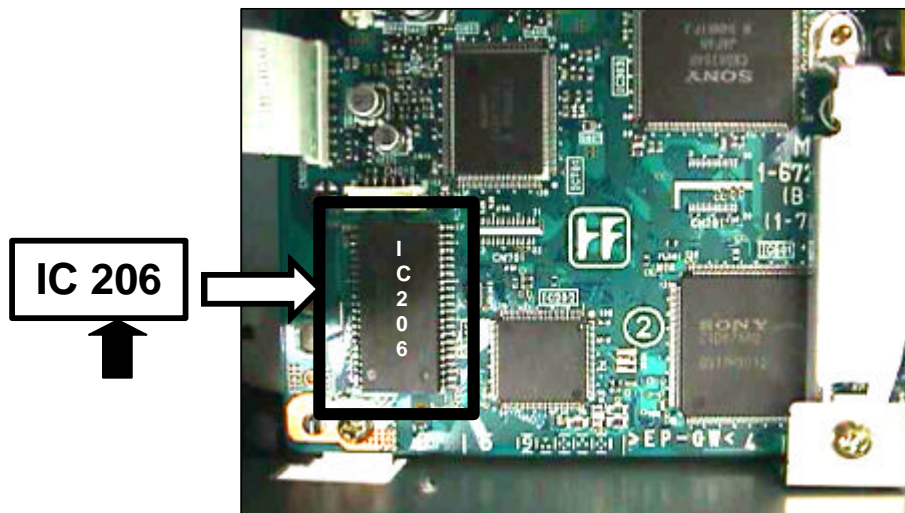

Atenção: Para preenchimento de Ordem de Serviço utilizem seguintes códigos.

Campo	SINTOMA	NAT. DEFEITO	DEFEITO	SERV. EXECUTADO	POSIÇÃO DA PEÇA	OBSERVAÇÕES
Código	132	3	12	65	IC206	40/99

Elaborado:

Verificado:

Aprovado:

40/99

