

## Boletim Técnico

Assistência Técnica Consumidor

# KV-2172S/2173S

# KV-2970T/3470T

Númer **07/99**  
O  
Data 27/01/99

Referente:

## SUBSTITUIÇÃO DO BLOCO DE SINTONIA (TU101- TUNER)



O bloco de sintonia BTF-WA405 foi substituído pelo BTF-WA404 conforme abaixo relacionado.

- Favor alterar no Manual de Serviço.


<i>Antigo</i>			<i>Novo</i>		
<u>Ref. Nº</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref. Nº</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>
TU101	8-598-341-00	TUNER BTF-WA405	TU101	8-598-340-00	TUNER BTF-WA404

## KV-2172S/2173S


- Para substituí-lo proceder seguintes alterações abaixo descritos.
- 1) Cortar pino 17 e terminal de fixação do Tune BTF-WA404 .

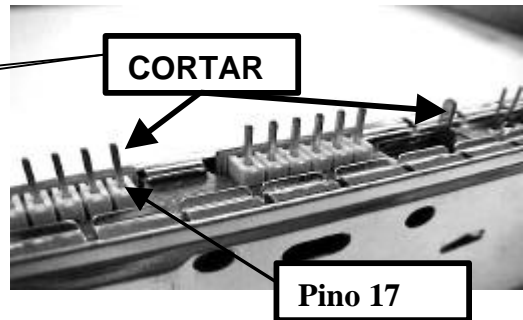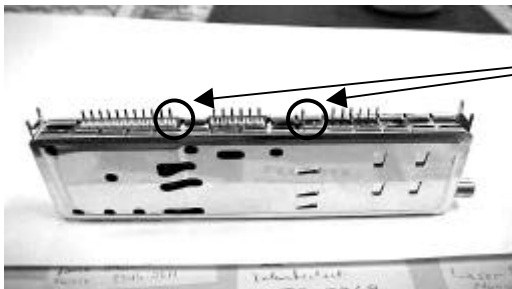

- 2) Retirar capacitor eletrolítico C101 (4.7uF/50V)

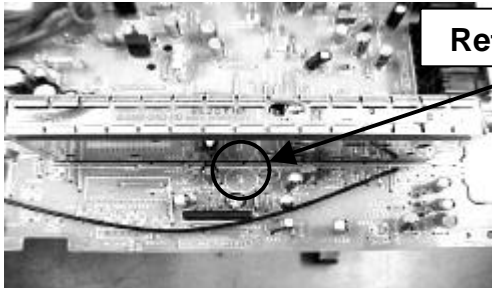

Retirar C101

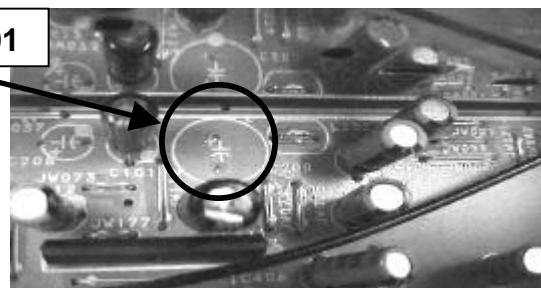

## KV-2959T/3459T

Não é necessário executar nenhuma modificação.

<b>Elaborado:</b>	<b>Verificado:</b>	<b>Aprovado:</b>
-------------------	--------------------	------------------