

# BOLETIM TÉCNICO


BT.0008  
08.08.95

**Alteração no Eixo de Entrada e Eixo Agitador**  
**Modelo: Lavadora Mondial/ Clean - Todos Modelos**  
**Marca: Brastemp**

O Eixo de Entrada, aplicado na Caixa de Engrenagem das Lavadoras Mondial e Lavadoras Clean (todos os modelos), está sendo produzido sem o Pino de encaixe, o qual era localizado em sua extremidade.

Consequentemente, o Eixo Agitador também foi modificado.

Na região onde anteriormente era encaixado o Pino do Eixo de Entrada, foi eliminada a Bucha. Portanto, o diâmetro do furo foi reduzido, tornando este componente não intercambiável com o anterior.

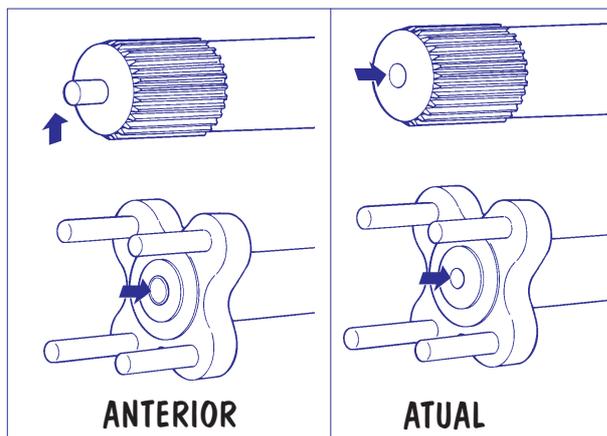

## REPOSIÇÃO EM CAMPO

Devido a não intercambialidade do Eixo Agitador, manteremos para a reposição em campo, somente as novas peças, sem alteração nos números de referência, conforme segue:

PEÇA Nº	NOMENCLATURA
000139289	Caixa Engrenagem Completa
000139297	Eixo Agitador
000137707	Eixo de Entrada

Lembramos que devido a alteração dos Eixos, o Conjunto Caixa de Engrenagem teve seu código de peça alterado.

As peças antigas no estoque do Serviço Autorizado, deverão ser devolvidas a Multibrás para serem substituídas pelas atuais.

Para isso, solicitamos à Rede de Serviços, que contacte a Seção de Operações da Multibrás, conforme a região, através do telefone 0800 16 4001, informando a quantidade de Eixos em estoque, o número e data da Nota Fiscal de compra emitida.

*Murilo S. Rosa*  
Engenharia de Campo

*Jones M. Pasqualotto*  
Engenharia de Campo