

BT.0060
01.03.96

Assunto: Cancelamento de Portas de Freezers Verticais

Modelos: VU18/23/28

Marca: Consul

Informamos que estamos cancelando o fornecimento das Portas dos Freezers Verticais, modelos:

**FV1803, FV1804, FV1807, FV1811,
FV1813, FV1821, VU18S3, VU18L1, FV2303,
FV2311, FV2313, FV2321, VU23S1, FV2801,
FV2803, FV2809, FV2811, FV2813, FV2821
e VU28S2, que foram fabricados até Out/88.**

A Porta desses modelos caracteriza-se por não possuir Cabeceira Plástica inferior, e os Puxadores serem embutidos na parte superior da Porta (veja fig. 1)

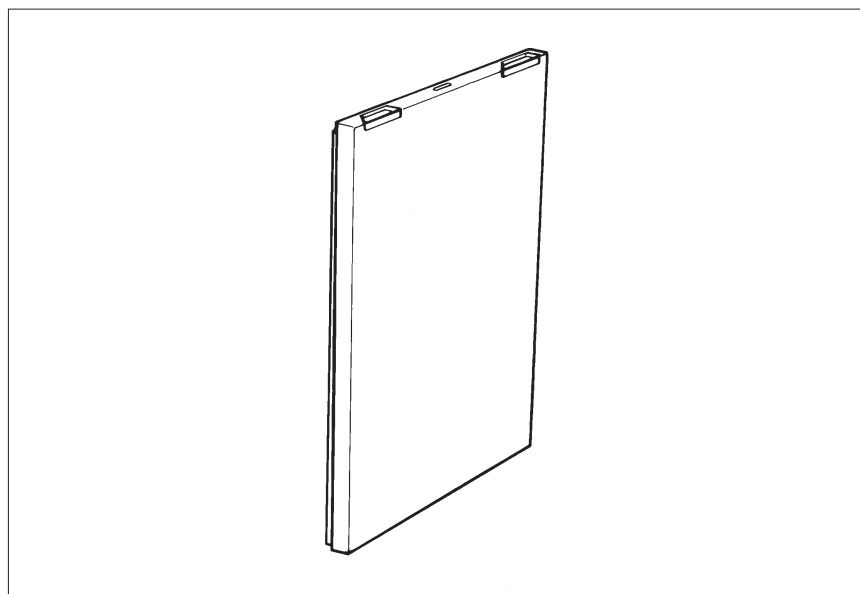


Fig.01

Em substituição a Porta dos modelos acima, deve-se utilizar a Porta dos modelos atuais de linha, conforme tabela 1:

Modelo	Descrição	Código Cancelado	Usar Código (Atual de Linha)
FV1803, FV1804, FV1807, FV1811 FV1813, FV1821, VU18S3, VU18L1	Porta Branca	22.0301.02-8	22.1041.02-0
	Porta Bege Amêndoa	22.0301.10-9	22.1041.10-0
	Porta Marrom Sienna	22.0301.13-3	22.1041.13-5
	Porta Bege Mediterrâneo	22.0301.15-0	22.1041.15-1
FV2303, FV2311, FV2313, FV2321 VU23S1	Porta Branca	22.0713.02-4	22.1042.02-6
	Porta Bege Amêndoa	22.0713.10-5	22.1042.10-7
	Porta Marrom Sienna	22.0713.13-0	22.1042.13-1
	Porta Bege Mediterrâneo	22.0713.15-6	22.1042.15-8
FV2801, FV2803, FV2809, FV2811 FV2813, FV2821, VU28S2	Porta Branca	22.0209.02-4	22.1043.02-2
	Porta Bege Amêndoa	22.0209.10-5	22.1043.10-3
	Porta Marrom Sienna	22.0209.13-0	22.1043.13-8
	Porta Bege Mediterrâneo	22.02.0.15-6	22.1043.15-4

Tabela 1

OBSERVAÇÃO

Ao aplicar as Portas novas dos modelos fora de linha, haverá uma diferenciação em relação ao Console.

Caso o Cliente deseje substituir também o Console para combinar com as cabeceiras da Porta, proceder conforme segue:

a) Aplicar o Console atual de linha nos modelos acima relacionados.

Ao aplicar o Console atual nos modelos acima citados, o produto perderá as seguintes funções:

- Lâmpada indicadora de energia;
- Lâmpada de ciclagem do Compressor
- Lâmpada Fast Freezing
- Tecla Fast Freezing
- Alarme
- Fechadura

Na Tabela 2 estão relacionadas as peças que devem ser substituídas, para se adaptar o novo Console.

Descrição	Era	Usar	Modelo
Suporte Console	22.0233.21-9	22.1017.21-8	Todos relacionados anteriormente
Console	15.1023.20-7	15.2670.75-3	FV1803, FV1804, FV1807, FV1811, FV1813, FV1821, VU18S3, VU18L1
		15.2670.76-1	FV2303, FV2311, FV2313, FV2321, VU23S1
		15.2670.80-0	FV2801, FV2803, FV2809, FV2811, FV2813, FV2821, VU28S2

Tabela 2

Para reaver as funções perdidas, exceto a função alarme, que não se consegue recuperar, deve-se proceder conforme abaixo:-

- Utilizar o Console 15.2343.77-9 ao invés dos citados na tabela 2;
- Acrescentar as peças relacionadas na tabela 3:

.Módulo Sinalizador 127V	00.1017.35-7	.Proteção módulo	15.2105.00-2
.Módulo Sinalizador 220V	00.1017.36-5	.Chave	00.6013.16-3
.Tecla fast Freezing	15.2366.00-0	.Reforço Fechadura	11.1890.21-8
.Interruptor Fast Freezing	00.1080.08.3	.Lingueta Fechadura	11.1771.00-6
.Proteção Superior (Lâmpada)	11.1891.00-1	.Grampo Fechadura	00.6013.17-1
.Proteção Inferior (Lâmpada)	15.2234.00-7	.Fechadura Repulsiva	00.6013.13-9
.Suporte Placa Led	15.1740.00-6	.Vedação Console	03.1600.28-6
.Espelho Console Direito	03.1700.09-4	.Espelho Console Esquerdo	00.4163.22-2

Tabela 3

OBSERVAÇÃO

Todas as peças das Tabelas 2 e 3 são comercializadas normalmente.

Atenciosamente,

Álvaro Corrêa
Engenharia de Campo

Jones M. Pasqualotto
Engenharia de Campo