



BOLETIM TÉCNICO

BT0240

18.07.97

Assunto: Empenamento da Porta Zyrium
Modelos: BRG39A/ BRG39ECA/ BRF41
Marca: Brastemp

Informamos que a partir de 07 de Abril de 1997, as Portas Zyrium do Refrigerador passaram a ser fabricadas com uma modificação de processo, visando solucionar a o problema de vedação devido as ocorrências de empenamento na Porta.

NOTAS

Estas novas Portas são diferenciadas das produzidas anteriormente pela data de produção inscrita numa ETIQUETA ADESIVA BRANCA (SOMENTE BRANCA), fixada à parte inferior da mesma (vide figura 01).

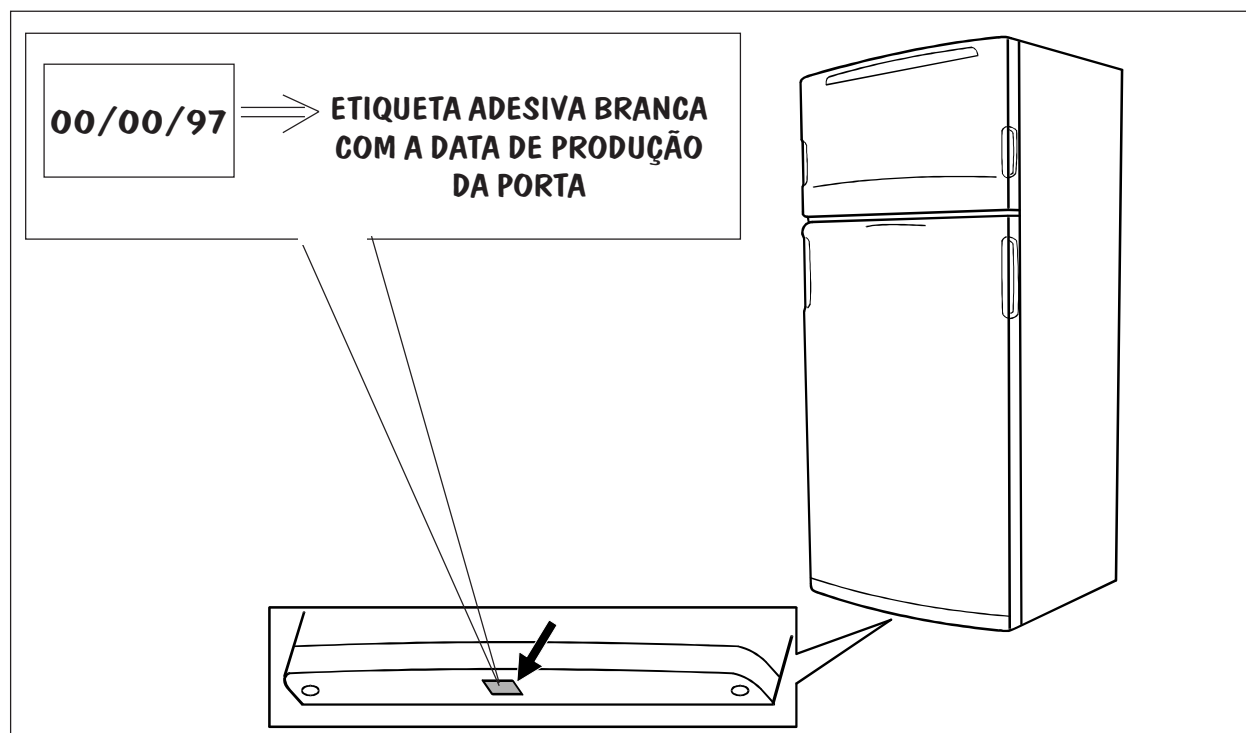


Fig.01

Esta modificação não afeta qualquer alteração de código entretanto, para a reposição de campo, as Portas com produção anterior a data supra-citada, deverão ser segregadas e inutilizadas conforme liberação de garantia individual com os Analistas de Assistência Técnica.

IMPORTANTE

O material Zyrium utilizado na fabricação destas Portas tem como característica alterar sua forma, portanto pode ser notado visualmente um empenamento, o qual não deve ser considerado como problema exceto se estiver prejudicando a vedação da Porta.

Isto pode ser evidenciado visualmente se a Gaxeta estiver desencostada do Flange do Gabinete e permitindo a infiltração de ar para o interior do Compartimento Refrigerador.

Atenciosamente,

Marcelo L. de Melo
Enga. Campo

Celso Estrella
Gerência Suporte Técnico