



INFORMAÇÃO TÉCNICA N.º 427

DATA: 11 de agosto de 2005


MODELO: TV-1421 / TV-2021 / GBT-2011

ASSUNTO: Ruídos na Fonte

Senhores Técnicos,

Conforme detectado em campo, alguns televisores estavam apresentando ruídos na fonte, que é ocasionado pelo capacitor SMD C818, onde ocorre a queima ou devido estar localizado próximo ao guia do gabinete, o mesmo entra em atrito provocando a quebra.

Para localização do mesmo, segue abaixo as fotos:

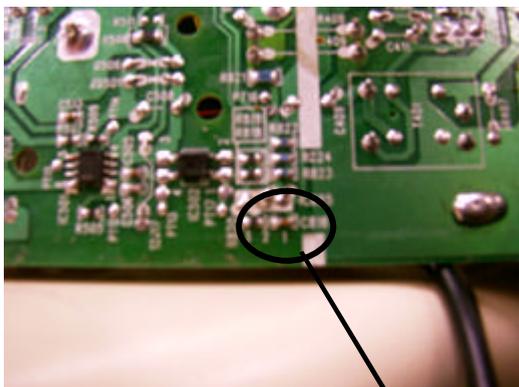

Localização do C818



Para preenchimento da O.S.:

Posição	Aplicação	Descrição	Código
C818	TE	CAPACITOR	459999001000D

Em caso de dúvida, por favor entre em contato com o Suporte Técnico através do site, [Conexão Posto Autorizado <> Gradiente](#), detalhando a ocorrência.

Mantenha-se atualizado, acesse a nossa página diariamente.

<http://www.gradienteservices.com.br>

Renato Rodrigues Alves
Técnico Eletrônico – Suporte Técnico
CRS – Central de Relacionamento e Serviços
Gradiente Eletrônica S/A